

ГЛАВА 55

ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прочитать чертеж общего вида или сборочный чертеж — значит представить устройство и принцип работы изображенного на нем устройства.

В практике встречаются сборочные чертежи, которые ничем не отличаются от чертежей общего вида, так как все изображения, поясняя взаимное расположение деталей и способы их соединения, одновременно выявляют форму всех элементов деталей.

На производстве члены сборочных чертежей осуществляют при сборке изделия. В конструкторском бюро чтение чертежей общего вида осуществляется для разработки рабочей документации: сборочных чертежей и рабочих чертежей деталей. В учебной практике чтение чертежей — общего вида и сборочного чертежа — развивает умение

мысленно представить устройство изделия и форму его составных частей.

При чтении чертежей учащиеся по основной надписи, спецификации и чертежу определяют:

- 1) наименование изделия и его составных частей;
- 2) какие виды разреза и сечения даны на чертеже;
- 3) назначение, устройство и принцип действия изображенного изделия;
- 4) взаимное расположение деталей;
- 5) размеры деталей в зависимости от масштаба;
- 6) по номерам позиций, имеющимся в спецификации и на чертеже, отыскивают на чертеже изображение каждой детали, выявляя в общих чертежах их формы.

При чтении чертежа надо учитывать проекционную связь изображений, а также и то, что на

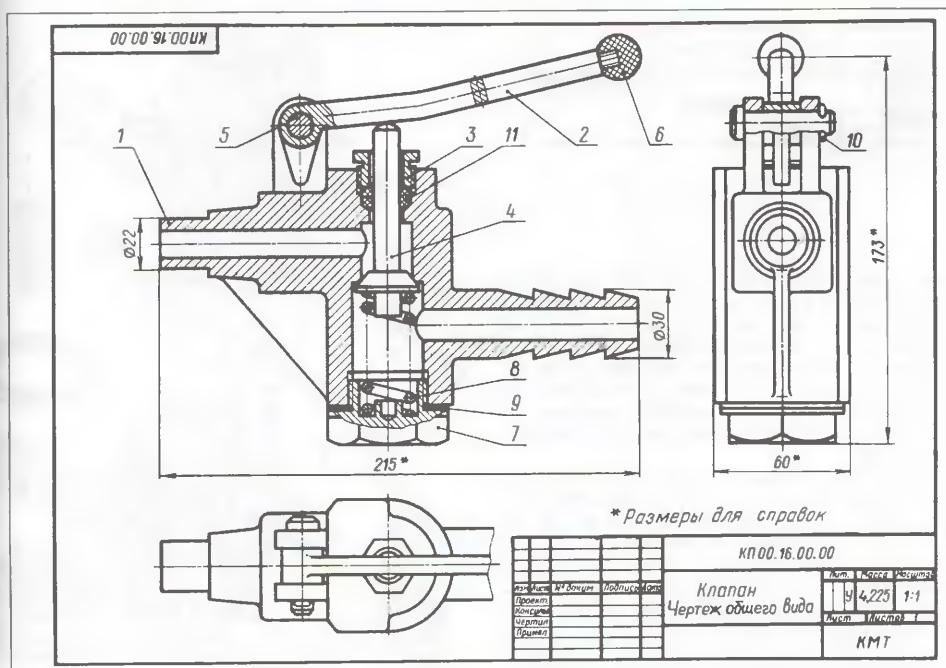


РИС. 478

Номер	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Документация</u>				
ИП	КП.00.16.00.00.СБ	Сборочный чертеж		
<u>Детали</u>				
1	КП.00.16.00.01	Корпус	1	
2	КП.00.16.00.02	Рукоятка	1	
3	КП.00.16.00.03	Гайка накидная	1	
4	КП.00.16.00.04	Клапан	1	
5	КП.00.16.00.05	Полец	1	
6	КП.00.16.00.06	Наконечник	1	
7	КП.00.16.00.07	Гайка револьверная	1	
8	КП.00.16.00.08	Пружина	1	
9	КП.00.16.00.09	Прокладка	1	
<u>Стандартные изделия</u>				
10		Шплинт 5x20	1	
		ГОСТ 597-70		
<u>Материалы</u>				
II		Кольцо	2	
		ГОСТ 6308-71		
КП. 00.16.00.00				
Номер	№ Порядка	Наименование	Лист	Лист
Проект				
Серия				
Чертежи				
Приложения				
Клапан				

РИС. 479

§ 2. ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩИХ ВИДОВ И СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Выполнение рабочих чертежей деталей по чертежам общих видов или сборочным чертежам называется деталированием.

Деталирование является заключительной работой по курсу черчения. При выполнении этой работы учащиеся должны применять все условия и упрощения, принятые в машиностроительном черчении в соответствии с требованиями ЕСКД.

В производственных условиях при деталировании чертежей общих видов на рабочем чертеже детали нужно иметь не только изображение детали, но и все данные для ее изготовления и кон-

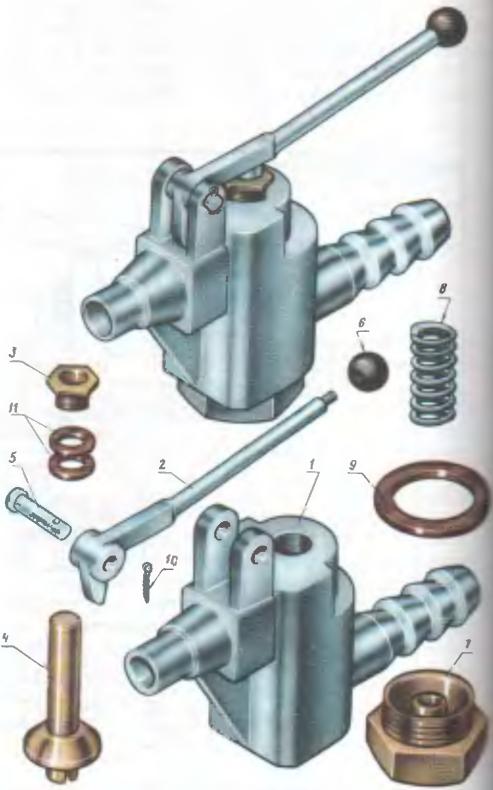


РИС. 480

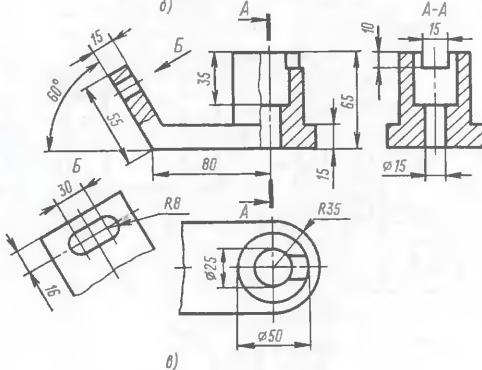
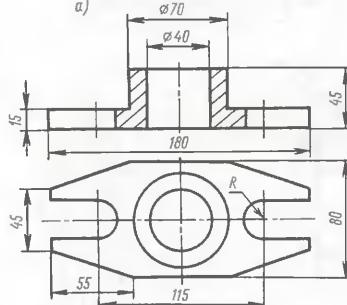
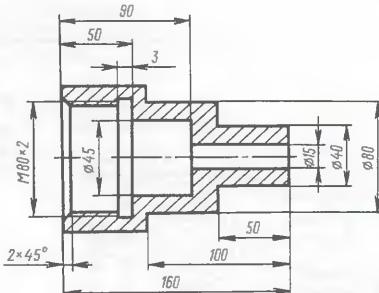
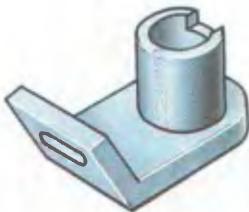
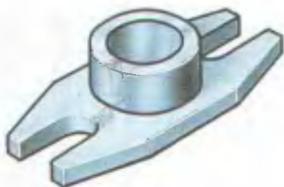


РИС. 481

троля, т.е. обозначение шероховатости поверхностей, марку материала, допуски и пр. В процессе обучения эта работа выполняется с упрощениями, допускается выполнять деталирование не только с чертежей общих видов, но и со сборочных чертежей, специально разработанных для этой цели.

Рассмотрим порядок чтения чертежа сборочной единицы.

На чертеже (рис. 478) изображен клапан для обувки отливок, а на рис. 479 — его спецификация. Прежде чем приступить к деталированию, надо прочитать описание изделия, ознакомиться с содержанием специфика-

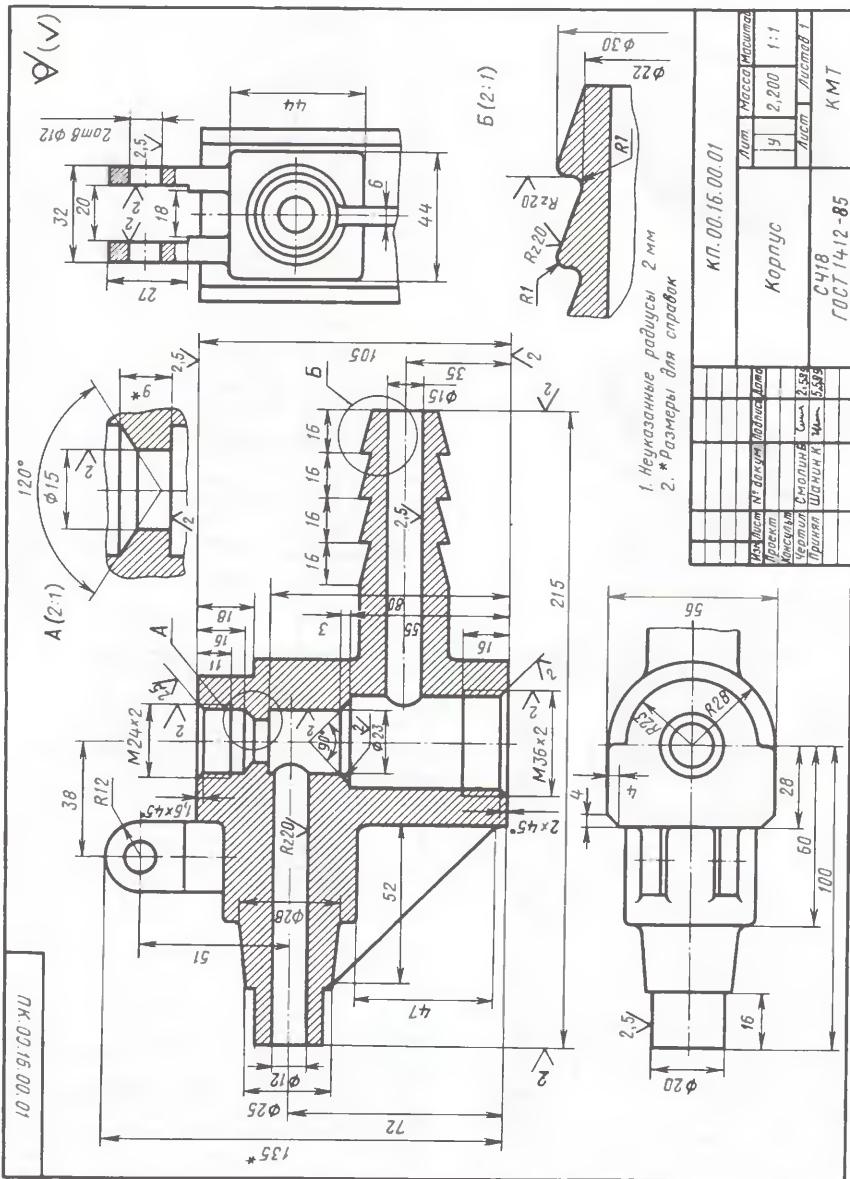


РИС. 482

ции, представить форму изделия и его составных частей.

Клапан (рис. 480) состоит из корпуса, который присоединяется правым патрубком через резиновый шланг к баллону с углекислым газом. Углекислый газ через открытый клапан 4 и левый патрубок направляется на обдуваемую поверхность. В закрытом положении клапан 4 прижат к конической поверхности корпуса 1 пружиной 8.

Для открытия клапана надо нажать на рукоятку 2 с наконечником 6, преодолевая действие пружины 8.

Рукоятка 2 поворачивается вокруг пальца 5, входящего в отверстия ушек корпуса 1. Язычок рукоятки, упираясь в корпус 1, ограничивает величину подъема рукоятки. Палец 5 фиксируется разводным шплинтом 10.

Поворотом регулировочной гайки 7 можно изменять силу давления пружины 8 на клапан 4.

Уплотнительная прокладка 9 ставится между корпусом 1 и гайкой 7.

Для предупреждения утечки углекислого газа через зазор между хвостовиком клапана 4 и отверстием в корпусе 1 имеются пластмассовые кольца 11, которые служат уплотнением при заливчивании накидной гайки 3.

Вырез (шильц) внизу клапана 4 предназначен для наконечника инструмента, используемого при притирке конических поверхностей клапана и корпуса.

Ознакомившись с назначением и устройством сборочной единицы (см. рис. 478) и представив форму каждой детали (см. рис. 480), можно приступить к выполнению рабочих чертежей деталей. Начинать следует с определения необходимого (наименьшего) числа изображений каждой детали. Например, для изготовления втулки (рис. 481, а) достаточно одного ее изображения: главного вида с фронтальным разрезом; для крышки (рис. 481, б) необходимо иметь два изображения; для изготовления кронштейна (рис. 481, в) следует выполнить три основных и один дополнительный вид и т.д.

Расположение изображений деталей на рабочих чертежах не должно быть обязательно таким же, как на учебном чертеже общего вида! Все виды, разрезы, сечения и другие изображения выполня-

ются по ГОСТ 2.305—68. Для каждой детали выбирается масштаб изображений с учетом ее формы и размеров. Чем сложнее форма, тем больше разных контурных и размерных линий будет на чертеже, поэтому подобное изображение деталей следует вычерчивать в более крупном масштабе.

Небольшие проточки, углубления, выступы и т.п. желательно изображать в виде выносных элементов в большом масштабе.

Все рабочие чертежи деталей обязательно выполняются на листах бумаги стандартных форматов.

Рабочий чертеж корпуса клапана представлен на рис. 482. Для полного представления о форме детали на рабочем чертеже нужно вычертить фронтальный разрез, вид слева и вид сверху. На фронтальном разрезе видны полости и отверстия. Вид слева сделан с местным разрезом у отверстия в ушках.

Все указанные изображения можно разместить на листе формата А3 в масштабе 1:1.

После вычертывания изображений наносят обозначения шероховатости поверхностей, проводят размерные и выносные линии, проставляют размерные числа. В основной надписи чертежа записывают обозначения материала детали.

Аналогично выполняют чертежи остальных деталей сборочной единицы.

Чертежи стандартных изделий обычно не выполняют. Если же это потребуется, то размеры таких изделий подбирают по соответствующим стандартам, пользуясь условными обозначениями, записанными в спецификации.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Каковы правила нанесения номеров позиций на сборочных чертежах?
2. Как штрихуются граничные детали на сборочных чертежах в разрезе?
3. Как оформляют чертежи сварных, клепанных и армированных изделий?
4. В чем заключается условность изображения деталей, находящихся за пружиной?
5. Как штрихуют в разрезе соприкасающиеся детали?
6. Какие размеры наносят на сборочном чертеже?
7. Что называется деталированием?
8. Должно ли соответствовать число изображений детали на сборочном чертеже числу изображений этой же детали на рабочем чертеже?
9. Что подразумевается под чтением чертежа общего вида?

СХЕМЫ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ**§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СХЕМАХ**

Схемами называются конструкторские документы, на которых составные части изделия, их взаимное расположение и связи между ними показаны в виде условных графических изображений.

В современной технике широко используются механические, пневматические, гидравлические и электрические устройства. Изучение принципа и последовательности действия таких устройств по чертежам общих видов и сборочным чертежам часто весьма затруднительно. Поэтому кроме чертежей часто составляются специальные схемы, позволяющие значительно быстрее разобраться в принципе и последовательности действия того или иного устройства.

Схемы просты по выполнению и достаточно наглядны; они могут быть выполнены в прямоугольных или аксонометрических проекциях.

§ 2. РАЗНОВИДНОСТИ СХЕМ

ГОСТ 2.701—84 устанавливает виды и типы схем, их обозначение и общие требования к выполнению схем (кроме электрических схем).

В зависимости от характера элементов и линий связей, входящих в состав устройства, схемы подразделяются на виды, каждый из которых часто обозначается буквой: кинематические (К), гидравлические (Г), пневматические (П), электрические (Э), оптические (О) и др.

Схемы в зависимости от основного назначения делятся на типы, каждый из которых обычно обозначается цифрой: 1 — структурные; 2 — функциональные; 3 — принципиальные; 4 — соединения (монтажные); 5 — подключения; 6 — общие; 7 — расположения и др.:

а) структурные схемы служат для общего ознакомления с изделием и определяют взаимосвязь составных частей изделия и их назначение; элементы схемы вычерчиваются простыми геометрическими фигурами (прямоугольниками) и прямыми линиями или аналитической записью, допускающей применение ЭВМ;

б) функциональные схемы поясняют процессы, протекающие в изделии или в его функциональной части, в них должны быть указаны наименования всех изображенных функциональных частей;

в) принципиальные схемы (полные) определяют полный состав элементов изделия и связей между ними, давая детальное представление о принципах действия изделия;

г) схемы соединений (монтажные) показывают соединения составных частей изделия, а также места присоединений и вводов и выявляют провода, кабели, трубопроводы и их арматуру;

д) схемы подключения показывают внешнее подключение изделия.

Наименование схемы определяется ее видом и типом, например, схема гидравлическая принципиальная, схема электрическая функциональная и т.п. Шифр схемы, входящий в состав ее обозначения, состоит из буквы, определяющей вид схемы, и цифры, обозначающей ее тип. Например, схема гидравлическая принципиальная имеет шифр Г3, схема электрическая структурная — Э1.

Для изделия, в состав которого входят элементы разных видов, может быть разработана комбинированная схема, содержащая элементы и связи разных видов. Комбинированная схема обозначается буквой С, а ее наименование определяется комбинированными видами и типом (например, схема принципиальная гидро-кинематическая).

При составлении схем применяются следующие термины:

1. Элементы схемы — составная часть схемы, выполняющая определенную функцию (назначение) в изделии, которая не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное функциональное назначение (например, насос, соединительная муфта, конденсатор, резистор и т.п.).

2. Устройство — совокупность элементов, представляющая одну конструкцию (например, механизм храповой, печатная плата, шкаф).

3. Функциональная группа — совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в одну конструкцию.

4. Функциональная часть — элемент, оборудование или функциональная группа.

5. Линия взаимосвязи — отрезок линии на схеме, показывающей связь между функциональными частями изделия.

При выполнении схемы не соблюдаются масштабы. Действительное пространственное расположение составных частей изделия может на схеме не учитываться или учитываться приближенно.

Элементы, входящие в состав изделия, изображаются на схемах, как правило, в виде условных графических обозначений, устанавливаемых стандартами ЕСКД. Связь между элементами схемы показывается линиями взаимосвязи, которые ус-

Таблица 47

Условные графические обозначения общего применения для использования в электрических, гидравлических, пневматических и комбинированных схемах (выдержка из ГОСТ 2.721—74)

Наименование	Обозначение
Поток электромагнитной энергии, сигнал электрический в одном направлении	→
Поток жидкости в одном направлении	→
Поток газа (воздуха) в одном направлении	→
Движение прямолинейное одностороннее	→
Движение вращательное одностороннее	↷
Движение винтовое	↗
Линии механической связи в гидравлических и пневматических схемах	==
Линии механической связи в электрических схемах	- - -
Регулирование. Общее обозначение	↗
Примеры обозначения регулируемых элементов: передача ременная с изменением передаточного отношения	○ ↗ ○
резистор регулируемый	— □ —

ловно представляют собой трубопроводы, провода, кабели, валы.

Условные обозначения элементов общего применения устанавливает ГОСТ 2.721—74.

Условные графические обозначения общего применения для использования в электрических, гидравлических, пневматических и комбинированных схемах приведены в табл. 47. На схемах должно быть наименьшее число изломов и пересечений линий связи, изображаемых горизонтальными и вертикальными участками. Схемы следует выполнять компактно, но без ущерба для ясности и удобства их чтения.

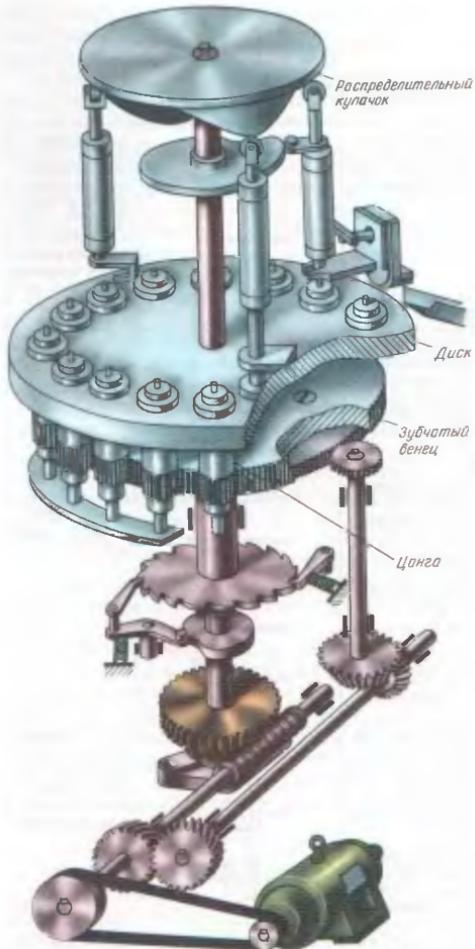


РИС. 483

Элементы, составляющие отдельное устройство, допускается выделять на схемах штрихпунктирными тонкими линиями с указанием этого устройства.

На схеме одного вида допускается изображать элементы схем другого вида, непосредственно влияющие на действие изделия. Эти элементы и их связи изображаются тоже тонкими штрихпунктирными линиями.

**Условные графические обозначения
в кинематических схемах
(выдержка из ГОСТ 2.770—68)**

Наименование	Обозначение	Назначение	Наименование	Обозначение	Назначение
1. Вал, ось, стержень и т. п.		Для поддержания вращающихся деталей: зубчатых колес, шкивов, роликов и т. п. и для передачи крутящего момента (вал)	9. Передача ремнем без уточнения типа ремня		Для передачи вращения от одного вала к другому при значительном расстоянии между ними
2. Подшипники скольжения и качения на валу (без уточнения типа): а) радиальные			10. Передача цепью. Общее обозначение без уточнения типа цепи		
б) упорные			11. Пружины:		Для создания усилия, действующего на какую-либо деталь
3. Подшипники скольжения радиальные		Для поддержания вращающегося вала или оси	а) цилиндрические сжатия		
4. Подшипники качения: а) радиальные			б) цилиндрические растяжения		
б) радиально-упорные			12. Передачи зубчатые цилиндрические: внешнее зацепление (общее обозначение без уточнения типа зубьев)		Для передачи вращения от одного вала к другому: а) при параллельных валах
5. Муфта. Общее обозначение без уточнения типа Муфта упругая Муфта сцепления (управляющая). Общее обозначение		Для соединения и разъединения двух валов и предохранения от поломок при перегрузке	внутреннее зацепление		
6. Тормоз. Общее обозначение		Для снижения скорости вращения вала или прекращения его вращения	13. Передачи зубчатые с пересекающимися валами и конические (общее обозначение без уточнения типа зубьев)		б) при пересекающихся валах
7. Маховик на валу		Для сообщения вращения валу или винту вручную	14. Передачи с цилиндрическим червяком (скрещивающиеся валы)		в) при скрещивающихся валах
8. Храповой зубчатый механизм с наружным зацеплением		Для осуществления периодического вращения в одном направлении	15. Передачи зубчатые реечные (общее обозначение без уточнения типа зубьев)		Для преобразования вращательного движения в поступательное или наоборот

Продолжение табл. 48

Наименование	Обозначение	Назначение
16. Кулачки барабанные, цилиндрические		Для осуществления криволинейного движения
17. Кулачки вращающиеся		Для осуществления криволинейного движения

Схеме присваивается обозначение того изделия, действие которого отражено на схеме. После этого обозначения записывается шифр схемы. Наименование схемы указывается в основной надписи после наименования изделия.

§ 3. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Кинематические схемы устанавливают состав механизмов и поясняют взаимодействие их элементов.

На рис. 483 изображен привод автомата, а на рис. 484 — упрощенная кинематическая схема привода автомата с наглядным пояснением условных графических обозначений элементов схемы. Из этого примера видно, что условные обозначения представляют собой изображения механизмов и их составных частей, напоминающие их лишь в общих чертах.

Некоторые условные обозначения в кинематических схемах приведены в табл. 48.

Рассмотрим пример чтения кинематической схемы. На рис. 484 показана кинематическая схема (с наглядными изображениями отдельных элементов), которая содержит: электродвигатель I, передающий вращение червячному редуктору (передачи) 4 через ременную передачу 2. Выходной вал III редуктора 4 вращает закрепленный на нем распределительный диск 6. На валу III установлен (на шпонке) плоский дисковый кулачок 8, который с помощью зубчатого колеса 7 храпового механизма, установленного на полом валу V, передает периодические вращения диска 6. На валу II установлено косозубое цилиндрическое колесо 3, зацепляющееся с парным колесом, соединенным с валом I шпонкой. На конец вала I также на шпонке установлено коническое зубчатое колесо, зацепляющееся с колесом 5, которое вращает вал IV с цилиндрическим зубчатым колесом. Далее вращение сообщается зубчатому диску-венцу, поворачивающему зажимные цанги.

Каждый элемент, изображенный на схеме условно, должен иметь свое обозначение: порядко-

вый номер или буквенно-цифровое позиционное обозначение. Для каждого вида схем установлены правила нанесения таких обозначений.

На гидравлических, пневматических и электрических схемах обозначения заносятся в перечень элементов, оформляемый в виде таблицы, заполняемый сверху вниз.

На рис. 485 представлена кинематическая принципиальная схема (с более подробным оформлением) механизма подачи сверла силовой головки.

В схеме применены условные графические обозначения элементов машин и механизмов по ГОСТ 2.770—68.

Правила выполнения кинематических схем изложены в ГОСТ 2.703—68.

Соотношение размеров условных графических обозначений взаимодействующих элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному соотношению размеров этих элементов в изделии.

На кинематических схемах валы, оси, стержни, штанги, кривошипы и т.п. изображают сплошными основными линиями толщиной s . Элементы, изображаемые условно и упрощенно, выполняют сплошными линиями толщиной $s/2$.

Кинематические схемы выполняют, как правило, в виде развертки: все геометрические оси условно считаются расположеными в одной плоскости или в параллельных плоскостях.

Каждому кинематическому элементу, изображенному на схеме, как правило, присваивают порядковый номер, начиная от источника движения. Валы нумеруются римскими цифрами, остальные элементы — арабскими. Порядковый номер элемента представляют на полке линии-выноски. Под полкой линии-выноски указывают основные характеристики и параметры кинематического элемента.

В соответствии с ГОСТ 2.703—68 ниже приводятся некоторые элементы кинематических схем и их характеристики и параметры, которые следует указывать на схеме:

а) источник движения — наименование, тип, характеристика;

б) шкив ременной передачи — диаметр шкива;

в) зубчатое колесо — число зубьев, модель, а для косозубых колес — также направление и угол наклона зубьев;

г) червяк — модуль осевой, число заходов;

д) ходовой винт — ход винтовой линии, число заходов, надпись "лев." (только для левых резьб).

Чтение кинематической схемы механизма попадает силовой головки, изображенной на рис. 485, начинают с нахождения электродвигателя I. Упругая муфта 2 соединяет вал электродвигателя I с валом червяка 3 первой червячной передачи. На схеме также изображены два цилиндрических

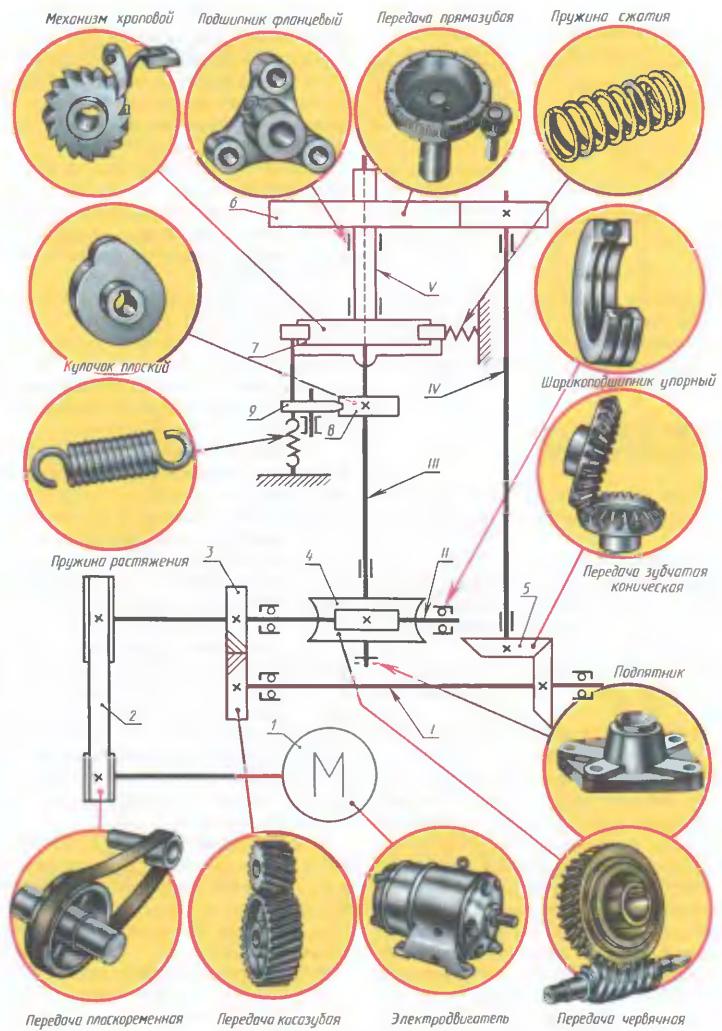


РИС. 484


сменных зубчатых колес a и b , вторая червячная передача 6 и 7 , барабанный кулачок 8 , вал (шпиндель) IV и радиальный подшипник скольжения 5 .

На чертеже имеется таблица, в которой указа-

ны числа зубьев сменных колес a и b .

В основной надписи указывают наименование и обозначение схемы.

На учебных чертежах схемы обозначают упрощенно. Так, например, на рис. 485 схема обозна-

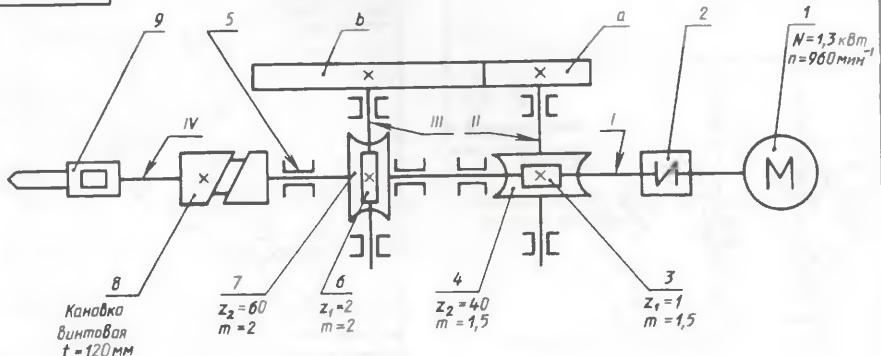

Число зубьев стальных колес

<i>a</i>	14	18	22	26
<i>b</i>	28	24	20	16

12 19 K3

			12.19.К3		
Имя	Фамилия	Подпись Дата	Лист	Номер	Масштаб
Иванов И.	Федоров	Подпись Дата	Схема	У	
Проект			кинематическая		
Понятие			принципиальная		
Чертеж	Карпов Н.	Карпов	Лист	Лист	Масштаб
Принцип	Шамин С.	Шамин	1/100	1	1

РИС. 485

чается: 12.19.K3, где K3 — шифр кинематической принципиальной схемы, 12 — вариант задания, 19 — номер задания.

§ 4. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

На рис. 486 и 487 даны примеры выполнения принципиальных гидравлической и пневматической схем.

Элементы и устройства изображают на схемах, как правило, в исходном положении (например, пружины в состоянии предварительного сжатия, обратный клапан в закрытом положении и т.п.).

Правила выполнения гидравлических и пневматических схем устанавливает ГОСТ 2.704—76. Условные графические обозначения элементов, применяемых в этих схемах, выполняют по ГОСТ 2.780—96, ГОСТ 2.781—96, ГОСТ 2.782—96, ГОСТ 2.784—96 и ГОСТ 2.785—70 (табл. 49).

Каждый элемент или устройство, входящее в изделие и изображенное на схеме, имеет позиционное обозначение, состоящее из прописной буквы

русского алфавита и цифры. Буквы и цифры выполняют одним размером стандартного шрифта.

Буквенное обозначение состоит из одной или двух букв: начальных или характерных в назывании элемента. Например, бак — Б, клапан обратный — КО.


Таблица буквенных обозначений помещена в обязательном приложении к ГОСТ 2.704—76 — «Правила выполнения гидравлических и пневматических схем» (например, гидробак — Б, гидро (пневмо) клапан — К, гидро (пневмо) клапан предохранительный — КП, фильтр — Ф, насос — Н и т.п.).

Порядковый номер, входящий в цифровое обозначение элемента, назначается с единицы в пределах групп одинаковых элементов с одинаковыми буквенными обозначениями. Например, фильтр — Ф1, Ф2 (см. рис. 486 и 487).

Порядковые номера обозначаются большей частью в зависимости от расположения элементов на схеме, а именно: сверху вниз и слева направо.

Позиционное обозначение наносят на схеме рядом, справа или над условным графическим изображением элемента.

AK28.12.00.00.Г3

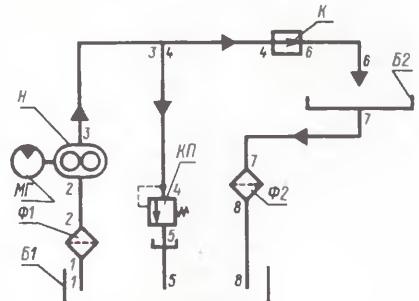

Обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
Б1, Б2	Гидробак	2	
К	Гидролапон	1	
КП	Гидролапон предохранительный	1	
Н	Насос шестеренный	1	
Ф1, Ф2	Фильтр	2	
1...8	Линии связи	8	

AK28.12.00.00.Г3

Изм.нр	№документа	Подпись исполнителя	Лист.	Номера листов
подачи эмульсии			У	
проект				
консультант				
чертежи			Чертеж	Листов 1
принял				

РИС. 486

Данные об элементах записываются, как было сказано, в таблицу перечня элементов, размещаемую над основной надписью схемы на расстоянии не менее 8...12 мм. Форму и размеры таблицы см. на рис. 487.


Если вся таблица перечня не помещается над основной надписью, то часть ее размещается слева, с повторением "головки" таблицы.

При большом числе различных элементов таблицу перечня выполняют на отдельном листе формата А4.

В графах перечня указывают:

1) В графе "Обозначение" — позиционное буквенно-цифровое обозначение элемента на схеме (например, КО на рис. 487) в алфавитном порядке.

2) В графе "Наименование" — наименование элемента с его краткой характеристикой, которую можно записывать в графе "Примечание".

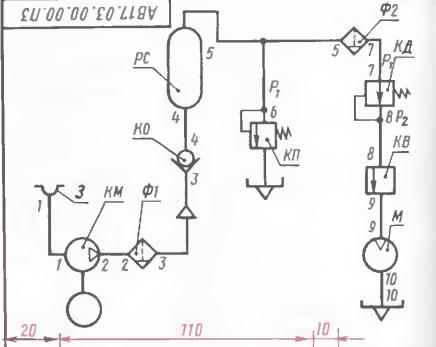

Обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
3	Заборник воздуха	1	
КВ	Пневмоклапан выдержки времени	1	
КД	Пневмоклапан давления	1	
КМ	Компрессор	1	
КО	Пневмоклапан обратный	1	
КП	Пневмоклапан предохранительный	1	
МП	Пневмомотор	1	
РС	Воздухосборник (реактор)	1	
Ф1, Ф2	Фильтр	2	
1...10	Линии связи	10	

AB17.03.00.00.П3

Изм.нр	№документа	Подпись исполнителя	Лист.	Номера листов
подачи сжатого воздуха			У	
проект				
консультант				
чертежи			Чертеж	Листов 1
принял				

РИС. 487

Однаковые элементы допускается записывать в таблицу в одну строку (например, "Фильтр" на рис. 486 и 487), тогда в графу "Обозначение" заносят два буквенно-цифровых обозначения.

3) В графу "Кол." заносят количество одинаковых элементов.

Линии связи (трубопроводы) на схеме обозначают порядковыми номерами (начиная с единицы), которые на схеме проставляют около концов изображения этих линий. На линиях связи допускается указывать направление потока рабочей среды (жидкости, воздуха) в виде треугольников.

Если линия связи представляет собой внутренний канал в каком-либо элементе, то перед порядковым номером линии связи через точку ставят номер этого элемента (например, линии связи в предохранительном клапане КП на рис. 487 не показаны).

На рис. 486 представлена принципиальная гидравлическая схема устройства подачи эмульсии. Эмульсия представляет собой специальную жидкость, предназначенную для охлаждения инструмента и деталей, обрабатываемых на металлорежущих станках.

Эмульсия из бака *B1* всасывается через фильтр *Ф1* посредством шестеренного насоса *Н* и подается через клапан *К* к месту слива, где происходит охлаждение обрабатываемой детали. После осуществления охлаждения эмульсия попадает в бак *Б2* и через фильтр *Ф2* возвращается в бак *Б1*. Прекращение подачи эмульсии на охлаждение обеспечивается закрытием клапана *К*.

При закрытом клапане *К* и продолжающейся работе насоса *Н* может возникнуть избыточное давление, в результате чего откроется предохранительный клапан *КП*, через который эмульсия будет сливаться обратно в бак *Б1*.

На рис. 487 представлена принципиальная пневматическая схема устройства подачи сжатого воздуха к пневматическому инструменту. Атмосферный воздух через заборник *З* попадает в компрессор *КМ*. Сжатый воздух из компрессора *КМ* поступает через фильтр-влагоотделитель *Ф1* и через обратный клапан *КО* в воздухосборник *РС*, где создается запас сжатого воздуха относительно высоким давлением.

Через фильтр-влагоотделитель *Ф2* сжатый воздух давлением *p₁* поступает в регулятор давления *КД*, который понижает давление до постоянной величины *p₂*, при которой должен работать пневмомотор *М*.

При открывании клапана управления *КВ* (клапан выдержки времени) сжатый воздух давлением *p₂* попадает к пневмомотору *М*, ко-

Таблица 49

Условные графические обозначения гидравлических и пневматических элементов

(выдержки из ГОСТ 2.780—96, ГОСТ 2.781—96, ГОСТ 2.782—96, ГОСТ 2.784—96 и ГОСТ 2.785—70)

Наименование	Обозначение
Трубопровод: линия всасывания, напора, слива линии управления, дренажа	— — — — — — — — —
Соединение трубопроводов	+
Пересечение трубопроводов без соединения	+
Место присоединения	— — — —

Наименование	Обозначение
Акумулятор гидравлический или пневматический (изображается только вертикально):	
гидравлический (без указания принципа действия)	
пружинный гидравлический	
Детали соединений трубопроводов:	
тройник	
крестовина	
отвод	
Ресивер	
Гидробак:	
открытый под атмосферным давлением	
закрытый с давлением выше атмосферного со сливным трубопроводом выше уровня рабочей жидкости	
закрытый с давлением ниже атмосферного со сливным трубопроводом выше уровня рабочей жидкости	
Форсунка	
Соединение трубопроводов:	
фланцевое	
муфтовое резьбовое	
Вентиль (клапан) запорный проходной	
Вентиль (клапан) регулирующий проходной	
Клапан обратный (клапан невозвратный) проходной (движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному)	

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
Клапан предохранительный проходной		Насос струйный Общее обозначение	
Клапан редукционный (вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давления)		Вентилятор центробежный	
Кран проходной		Регулирующий орган:	
Смеситель. Общее обозначение		нормально закрытый	
Заборник воздуха: из атмосферы; от двигателя		нормально открытый	
Присоединительное устройство к другим системам (к испытательным и промывочным машинам, кондиционерам и т. п.)		Клапан предохранительный с дистанционным управлением прямого действия	
Компенсатор. Общее обозначение		Клапан редукционный: одноступенчатый, нагруженный пружиной	
Муфта. Общее обозначение		Клапан обратный. Упрощенное изображение	
Насос ручной		Компрессор	
Насос лопастной центробежный		Гидромотор	
Насос пластинчатый		Пневмомотор нерегулируемый	
Цилиндр пневматический. Общее обозначение		Фильтр для жидкости или воздуха	
Насос шестеренчатый			

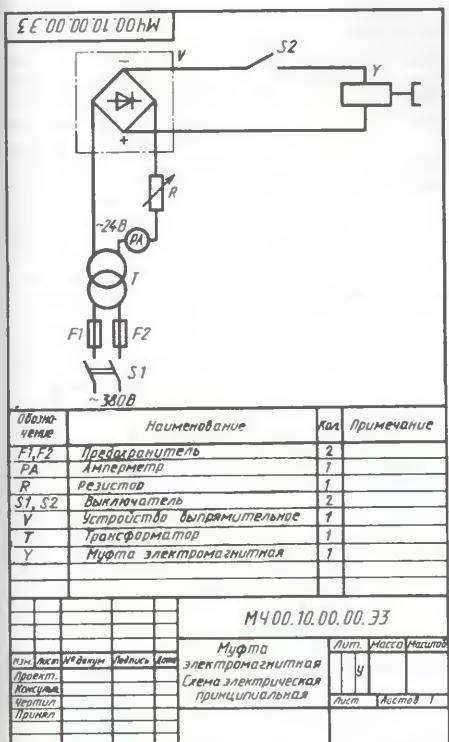


РИС. 488

торый и приводит в действие пневматический инструмент.

При подъеме давления воздуха в воздухосборнике РС выше допустимой величины срабатывает предохранительный клапан КП. При этом часть воздуха из воздухозаборника выпускается в атмосферу, благодаря чему давление в воздухозаборнике понижается до допустимой величины. Обратный клапан КО предотвращает утечку воздуха из воздухозаборника в случае прекращения работы компрессора КМ.

§ 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Электрические схемы имеют классификацию, термины и определения, которые устанавливает ГОСТ 2.701—84. Они выполняются в соответствии с ГОСТ 2.702—75 — «Схемы электрические. Об-

ющие требования к выполнению". Существует значительное число стандартов, содержащих условные графические обозначения элементов, применяемых в электрических схемах (примеры некоторых обозначений приведены в табл. 50).

На рис. 488 приведена принципиальная электрическая схема питания электроэнергии электромагнитной муфты.

Линии электрической связи (проводов) должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков, обычно выполняемых толщиной 0,3...0,4 мм. Промежуток между любыми двумя параллельными линиями должен быть не менее 2 мм. Условные графические обозначения элементов вычерчивают на схеме линиями 1,8...1,4 мм.

На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных цепей изделия (род тока, напряжение, частота и т.п.). Схемы вычерчиваются для изделий, находящихся в отключенном положении.

Каждый элемент, входящий в изделие и изображенный на схеме, имеет буквенно-цифровое позиционное обозначение, составленное из буквенного обозначения и порядкового номера, представленного после буквенного обозначения

Стандарты устанавливают буквенно-цифровые позиционные обозначения для наиболее распространенных элементов. Например, резистор — R ; конденсатор — C ; дроссель и катушка индуктивности — L ; амперметр — PA ; вольтметр — VP ; батарея аккумуляторная (или гальваническая) — GB ; выключатель (переключатель, ключ, контроллер и т.п.) — S ; генератор — G ; транзистор и диод полупроводниковый, выпрямительное устройство — VD ; двигатель (мотор) — M ; предохранитель — F ; трансформатор — T ; электромагнит (или муфта электромагнитная) — Y .

Порядковые номера элементам присваивают, начиная с единицы в пределах группы элементов

Таблица 50

Условные графические обозначения электрических элементов

Наименование	Обозначение
Выключатель однополюсный	

Наименование	Обозначение
Выключатель трехполюсный	
Спектр электрической машины	
Ротор электрической машины	
Машина электрическая. Общее обозначение (например, двигатель)	
Контакт коммутационного устройства переключающий	
Линии электрической связи пересекающиеся, электрически несочлененные	
Катушка электромеханического устройства	
Воспринимающая часть электротеплового реле	
Выключатель кнопочный нажимной с контактами замыкающим (a) и размыкающим (б)	
Реле электротепловое без самовозврата, с возвратом нажатием кнопки	

Наименование	Обозначение
Трансформатор однофазный с ферромагнитным сердечником	
Муфта электромагнитная	
Выпрямитель	
Амперметр	
Предохранитель плавкий	
Резистор (активное сопротивление)	

с одинаковым буквенным обозначением (например, $B1$, $B2$, $B3$ и т.п.). Если в изделие входит только один элемент данной группы, то порядковый номер в его позиционном обозначении может не указываться. Цифры порядковых номеров элементов и их буквенные позиционные обозначения выполняются шрифтом одного размера.

Позиционные обозначения заносятся в перечень элементов; последовательность и порядок записи позиционных обозначений устанавливается ГОСТ 2.710—81.

Электромагнитная муфта (см. рис. 488) питается постоянным током, напряжение которого по условиям техники безопасности не должно превышать 24 В. При напряжении сети переменного тока 380 В питание электромагнитной муфты осуществляется через однофазный трансформатор

T (с ферромагнитным сердечником) и выпрямительное устройство (выполненное с применением полупроводниковых диодов). При подключении первичной обмотки трансформатора T к сети переменного тока напряжением 380 В (с помощью двухполюсного выключателя $S1$) напряжение на его вторичной обмотке будет равно 24 В. С помощью выпрямительного устройства переменный

ток преобразуется в постоянный. Для приведения в действие электромагнитной муфты Y в цепи ее питания установлен выключатель $S2$. Необходимый режим работы устанавливается с помощью регулируемого резистора R и амперметра PA . Для защиты основных элементов схемы от перегрузок или от тока короткого замыкания предусмотрены плавкие предохранители $F1$ и $F2$.

ГЛАВА 57

САМОПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

После изучения разделов курса учащемуся необходимо самостоятельно проверить свои знания путем предлагаемых контрольных вопросов.

1. На чертеже детали (рис. 489) имеется 12 позиций, указывающих изображения. Прочитайте чертеж и занесите номера позиций в табл. 51.

Таблица 51

Наименование	Позиция
Разрез сложный — ступенчатый	
Разрез сложный — ломаный	
Сечение вынесенное	
Сечение наложенное	
Выносной элемент	
Наклонный разрез	
Вид по стрелке	
Местный разрез	
Главный вид	

2. Выполните упражнения заданий 4, 5, 6 (рис. 490, а — е). Перечертите таблицу и занесите в нее номера ответов.

Задание 4		Задание 5		Задание 6	
Варианты	Ответы	Варианты	Ответы	Варианты	Ответы
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
и т. д.		и т. д.		и т. д.	


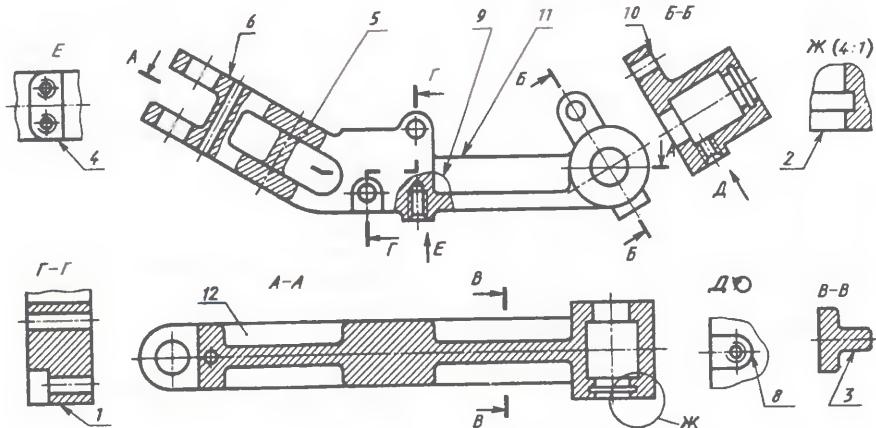



РИС. 489

Задание 4. ОПРЕДЕЛИТЬ ОБОЗНАЧЕННЫЙ РАЗРЕЗ ДЕТАЛИ


ВАРИАНТЫ

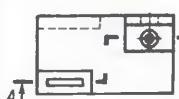

1

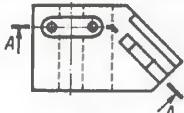

2

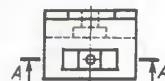

3



4



5




6




7




8

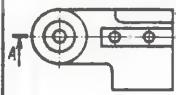


9

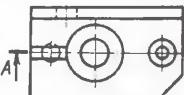

10

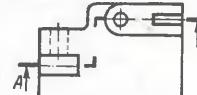

11

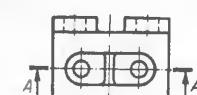

12

A-A



1₂

A-A



2₂

A-A



3₂

A-A




4₂

A-A




5₂

A-A

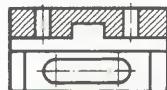

6₂

A-A

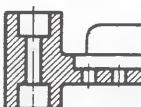

7₂

A-A




8₂

A-A




9₂

A-A

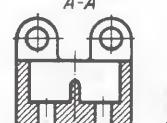


10₂

A-A

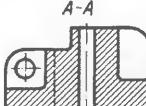

11₂

A-A

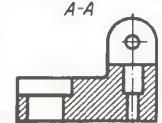

12₂

РИС. 490, а

Задание 5. ОПРЕДЕЛИТЬ ОБОЗНАЧЕННЫЕ СЕЧЕНИЯ ДЕТАЛИ


ВАРИАНТЫ




1




2

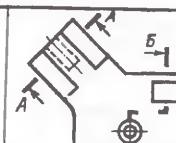


3

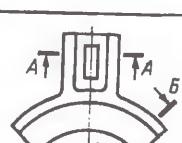


4

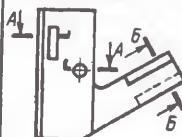

5

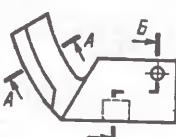

6

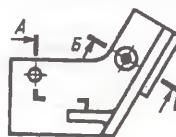


7




8




9

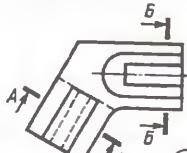

10

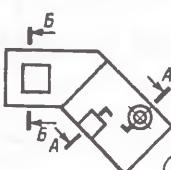

11

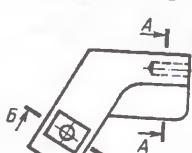

12




10




20



30

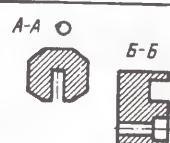


40

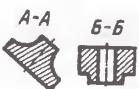

50




60

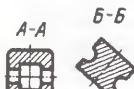

70



80

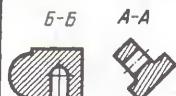


90



100



110

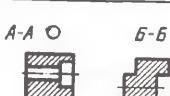


120

РИС. 490, б

Задание 6.

Отыскать чертеж детали А

Варианты

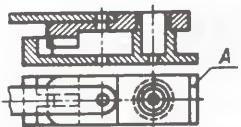


①



②



③

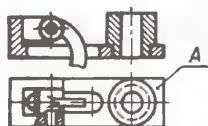


④




⑤




⑥

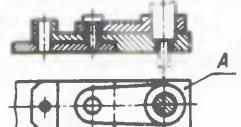

⑦

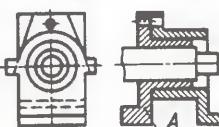


⑧

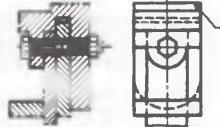


⑨



⑩

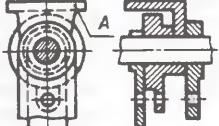

⑪

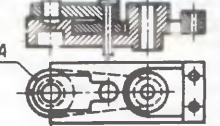

⑫


Ответы




①



②

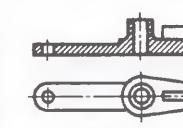


③

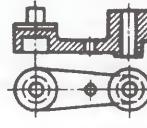


④




⑤

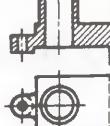


⑥

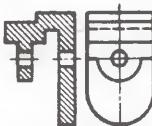


⑦

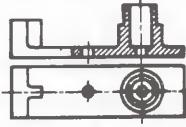


⑧

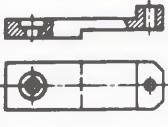

⑨

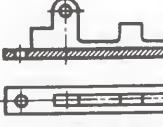

⑩

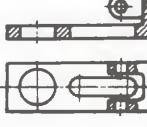

⑪

РИС. 490, в

РАЗДЕЛ

V

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

ГЛАВА 58

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР)

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Современный уровень техники обуславливает необходимость знания основ системы автоматизированного проектирования (САПР) на персональных компьютерах.

Что же такое САПР? САПР – это система, позволяющая на базе вычислительной техники автоматизировать процесс создания проектно-конструкторской документации в реальном масштабе времени.

САПР – это сложная структура, которая имеет следующие виды обеспечения:

- методическое;
- математическое;
- программное;
- техническое;
- лингвистическое;
- информационное;
- организационное.

При обычных методах проектирования 70 % времени уходит на выполнение чертежно-графических-

ких работ и только 30 % остается на творческий процесс. Современные средства САПР позволяют конструктору в основное время заниматься процессом конструирования, а рутинные операции, такие как оформление чертежей, изготовление твердых копий, организация и ведение архивов и др., поручить ЭВМ.

§ 2. ПРЕИМУЩЕСТВА САПР

Преимущества САПР заключаются в возможностях комплексного проектирования от технического предложения до получения твердых копий (чертежей), а также в использовании чертежей-файлов для технологической подготовки производства. Кроме того, быстрый доступ к графической информации, возможность отображения на экране всего чертежа, его фрагмента, или того и другого вместе, позволяют создавать и редактировать с большой точностью и высоким качеством исполнения конструкторские чертежи.

ГЛАВА 59

ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АВТОКАД

§ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОКАДЕ

В мире существует множество систем и технических средств, позволяющих с успехом выполнять задачи САПР. Выбор того или иного средства зависит от назначения и сложности поставленных задач.

В этой главе описывается система автоматизированного проектирования Автокад, созданная фирмой

Autodesk и предназначенная для создания конструкторской документации. Автокад, созданный для персональных компьютеров, позволяет решать сложные проектно-конструкторские задачи, которые ранее были под силу только большим вычислительным комплексам.

По своей природе этот графический редактор дает возможность пользователю в диалоговом режиме решать те или иные конструкторские

задачи, тут же показывая на экране монитора результаты его действий. Причем команды Автокада просты и ясны для восприятия человеком, а общение с системой ведется с помощью различных меню (главного, экранного, падающего, контекстного, графического), диалоговых окон, текстовых окон, панелей инструментов. В этом смысле последние версии Автокада не отличаются по своей идеологии от операционной системы Windows, в среде которой он, впрочем, и работает.

В системе Автокад (далее Автокад) представлен широкий выбор базовых геометрических примитивов (отрезков, точек, окружностей, дуг, полилиний, многоугольников) для изготовления чертежей.

Команды и инstrumentальные средства Автокада обеспечивают точное и полное построение чертежей и моделей, которые используют при выполнении любых проектных работ.

Автокад обеспечивает быструю и несложную процедуру простановки размеров в полном соответствии с действующими стандартами. Ассоциативный характер этой операции обеспечивает немедленную автоматическую корректировку размеров после внесения изменений в чертеж.

Для указания материала детали, разграничения отдельных деталей или функциональных элементов на чертеже в Автокаде предусмотрены диалоговые средства управления штриховкой и заливкой. Эти средства обеспечивают применения как заранее заданных методов штриховки, так и способов, определяемых пользователем. Границы штриховки устанавливаются автоматически, что позволяет просмотреть выбранный стиль, а также определитьтолщину штриховых линий, угол наклона и расстояние между штрихами.

Автокад допускает различные способы ввода и редактирования текстовой информации, предоставляемая при этом широкий выбор стандартных шрифтов.

С помощью команд Автокада можно создавать трехмерные твердотельные модели, рассчитав при этом объемы моделируемых объектов, моменты инерции, положение центра масс вращения и другие физические величины.

Средства тонирования и визуализации позволяют создавать и контролировать тени, цвета, освещение и текстуру поверхностей моделей для получения реалистичных трехмерных изображений.

Следует также отметить, что без умения работать на персональном компьютере, без владения знаниями по информатике и черчению невозможно успешное использование даже такого универсального инструмента, как система Автокад.

§ 2. АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для работы с Автокадом версии 14 требуются следующие программные и аппаратные средства:

- Windows NT версии 3.51 или 4.0, или Windows 95;
 - процессор Intel 486, Pentium или совместимый с ними;
 - оперативная память не менее 32 Мб;
 - пространство на жестком диске для установки пакета 50 Мб;
 - пространство на жестком диске для подкачки 64 Мб;
 - дополнительно по 10 Мб оперативной памяти для каждого параллельного сеанса;
 - монитор VGA;
 - устройство для чтения компакт-дисков (только для установки);
 - видеoadаптер, поддерживаемый Windows;
 - мышь или другое устройство указания (планшет);
 - IBM – совместимый параллельный порт.
- Кроме того, желательно иметь:
- принтер или плоттер;
 - дигитайзер;
 - последовательный или параллельный порт (для периферийных устройств).

§ 3. ПРИМИТИВЫ АВТОКАДА

Исходя из задач САПР, Автокад работает не с изображением объектов, а с их геометрическим описанием, что и составляет техническое изображение объектов. Например, отрезок описывается двумя точками, окружность – центром и радиусом, дуга – центром, радиусом и центральным углом и т.п. Такое представление объектов называется векторным. Оно достаточно для создания технического изображения любой сложности.

Графические объекты в Автокаде формируются из различных по типу элементов, которые называются **графическими примитивами**. Примитивы Автокада обладают рядом свойств: принадлежность слою, тип линии, цвет и т.п.

Графический редактор Автокад предоставляет пользователю определенный набор примитивов.

Точка	Сплайн
Отрезок	Полилиния
Прямая	Прямоугольник
Луч	Кольцо
Млинья	Многоугольник
Дуга	Блок
Окружность	Размер
Эллипс	Текст

Точка – простейший примитив Автокада, изображаемый с помощью различных графических знаков.

Отрезок – часть прямой линии, задаваемая двумя крайними точками.

Прямая – прямая линия, задаваемая двумя точками, принадлежащими этой прямой, и имеющая бесконечную длину.

Луч – прямая линия, начинающаяся в заданной точке и уходящая в бесконечность.

Млинция (Мультилиния) – пучок параллельных линий (от 1 до 16), каждая из которых может иметь свой цвет и тип линии.

Дуга – часть окружности, определяемая центром, радиусом и двумя точками на окружности.

Окружность – кривая линия, все точки которой равноудалены от центра окружности. Может строиться различными способами.

Эллипс – кривая второго порядка, которая может быть построена указанием большой и малой осей.

Сплайн – гладкая кривая, проходящая через заданный набор точек.

Полилиния – линия, представляющая собой набор прямолинейных и дуговых сегментов в виде единого объекта. Можно задавать ширину или полуширину как всей полилинии, так и ее отдельных сегментов.

Прямоугольник задается указанием вершин двух противоположных углов. Ширина линии соответствует текущей для полилинии.

Кольцо задается внутренним диаметром, внешним диаметром и центром.

Многоугольник – строится правильный многоугольник либо как вписанный в окружность, либо как описанный вокруг нее, либо задается длина стороны. Количество сторон многоугольника может быть от 3 до 1024.

Блок – составной примитив, состоящий из других примитивов и являющийся единым объектом.

Размеры линейные, радиальные и угловые в Автокаде являются специальными блоками и показывают геометрические величины объектов, расстояния и углы между ними.

Текст – надписи, характеризующиеся определенным текстовым стилем, задаваемым пользователем.

Кроме этого, имеется ряд пространственных примитивов (например, трехмерная полилиния, трехмерная граль и др.).

Для Windows NT 3.51 в группе программ AutoCAD утилиты Program Manager дважды щелкнуть на пиктограмме исполняемого файла AutoCAD. Далее в диалоговом окне "Начало работы" выбрать один из следующих начальных вариантов:

- "Вызвать Мастер", а затем выбрать "Мастер быстрой подготовки" или "Мастер детальной подготовки" для задания начальных условий для чертежа;

- "По шаблону" для выбора шаблона с начальными установками;

- "Без шаблона", затем выбрать единицы измерения.

При необходимости можно отключить вывод на экран окна "Начало работы".

§ 5. ИНТЕРФЕЙС АВТОКАДА

Главное окно

Главное окно Автокада изображено на рис. 491.

Графическое окно – поле чертежа, где ведется построение изображения объекта и его редактирование.

Текстовое окно (не изображено) – служит для показа протокола введенных пользователем команд и сообщений, выданных Автокадом.

Перекрестье курсора – предназначено для указания точек и выбора объектов чертежа. Управляется устройством указания (мышью).

Строка состояния – отображает координаты перекрестья курсора и информацию о средствах рисования (сетка, шаг и др.).

Строка меню – текстовое отображение на экране команд Автокада. В строке меню высвечиваются подающие меню.

Панели инструментов – пиктограммы, графические представляющие команды Автокада. Панели инструментов могут быть закрепленными и плавающими. При необходимости панели можно закрыть. Воспользовавшись меню "Вид".

Командная строка – служит для ввода имени команды с клавиатуры.

Контекстное меню – режимы объектной привязки и отслеживания. Появляется на экране по желанию пользователя.

Вызов команд осуществляется:

- выбором пункта меню;
- щелчком кнопки мыши на соответствующей пиктограмме панели инструментов;

- через командную строку.

Получение помощи по любой команде осуществляется из меню "Помощь", пункт "Содержание". Кроме того, имеется возможность получить справку по текущей команде, пункту меню или инструменту панели:

§ 4. ЗАПУСК АВТОКАДА

Для запуска Автокада в зависимости от операционной системы необходимо выполнить следующее.

Для Windows 95 и NT 4.0 из меню "Пуск" выбрать "Программы", войти в папку с ярлыками AutoCAD и указать ярлык "AutoCAD R14".

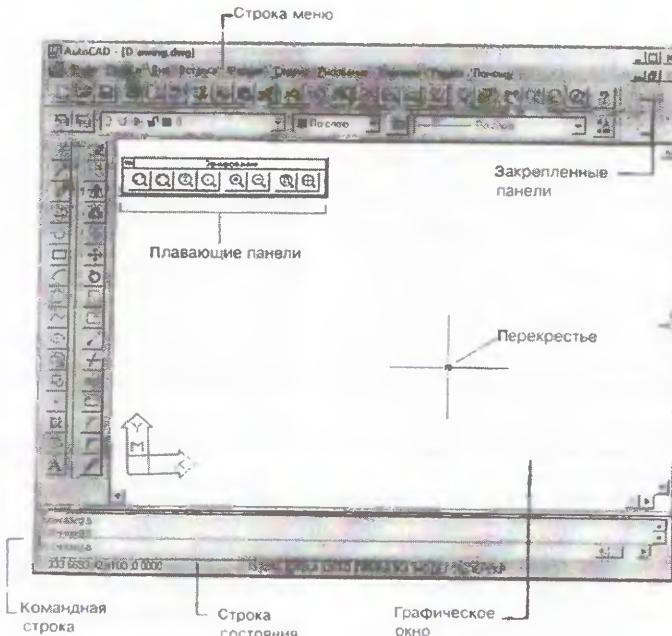


Рис. 491

- справка по команде: ввести "помощь" или нажать F1;
- справка по диалоговому окну: кнопка "помощь" или F1;
- справка по пункту меню: клавиша F1.

§ 6. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ АВТОКАД

Начало работы

При запуске Автокада создается новый чертеж-файл без имени. Можно либо начать создавать объекты в нем, либо загрузить уже имеющийся чертеж, при этом сохраняются все рабочие установки, заданные в ходе последнего сеанса работы с ним.

Рабочие установки чертежа

Единицы: футы и дюймы, миллиметры и т.п.

Масштаб: соотношение единиц чертежа и выполненного с помощью плоттера его твердой копии (листа). На экране же все объекты вычерчиваются в натуральную величину.

Лимиты – часть графической области, предназначенная для вычерчивания.

Сетка – набор точек на экране, расположенных на заданном расстоянии друг от друга. Сетка изображается только пределах лимитов.

Шаговая привязка – дискретное перемещение курсора через установленный шаг.

Можно создать **шаблон** чертежа, т.е. чертеж, не имеющий графических объектов и хранящий в себе установленный набор начальных параметров.

Вызов команд

Команды Автокада могут вызываться с помощью падающих меню, панелей инструментов, контекстного меню и непосредственным вводом в командной строке.

Для вызова команды из панели инструментов необходимо щелкнуть мышью на соответствующей кнопке панели.

Вызов команды из меню осуществляется нажатием кнопки мыши на соответствующем заголовке меню. Раскрывается падающее меню, откуда и осуществляется непосредственный выбор команды.

Многие команды в ходе их выполнения требуют задания дополнительных параметров (опций) вводом их в командной строке или через диалоговое окно. В командной строке для задания опции достаточно напечатать название ее части, выделенную заглавными буквами, после чего нажимается клавиша ENTER. В диалоговом же окне нужно на ее название щелкнуть мышью, а затем нажать кнопку "OK". Для повторного вызова последней команды можно нажать ENTER. Для прерывания команды нажимается клавиша ESC.

Вызов из командной строки осуществляется вводом имени команды после слова "Команда:", после чего Автокад выводит набор опций или вызывает диалоговое окно. Повтор команды осуществляется нажатием либо ENTER, либо ПРОБЕЛ.

Отмена действия последней команды осуществляется:

- из панели инструментов – кнопка ;
- из меню "Правка" выбрать "Отменить";
- из командной строки – О.

Кроме того, для восстановления только что стертого объекта служит команда ОЙ.

Для повторного выполнения отмененных команд:

- из панели инструментов кнопка ;
- из меню "Правка" выбрать "Повторить".

Командная строка ВЕРНИ.

Настройка рабочей среды Автокада

В диалоговом окне "Установки" имеется возможность управлять различными параметрами интерфейса Автокада и среды рисования.

Сигнал для пользователя – включение звукового сигнала при вводе неизвестных команд или при выполнении не разрешенных действий.

Автосохранение рисунка – запись чертежа-файла на диск через заданные промежутки времени.

Установка цветов окна Автокада – настройка цвета элементов окна: области чертежа, фона текстового окна, текста в области чертежа и в текстовом окне, перекрестья курсора.

Выбор шрифтов – возможность выбрать шрифты, используемые в графическом и текстовом окнах. На тексты, которые являются объектами чертежа, выбор шрифтов для окна Автокада влияние не оказывает.

Задание единиц измерения – установка текущих единиц измерения (дюймы или миллиметры).

Открытие и сохранение чертежей-файлов, выход из Автокада

Для открытия имеющегося чертежа нажать на панели инструментов кнопку или из меню "Файл" выбрать "Открыть". В диалоговом окне "Выбор файла" дважды щелкнуть на имени открываемого файла чертежа. Кроме того, открыть файл-чертеж можно, введя его имя в поле "Имя файла" и нажать "OK". Можно также открыть файл чертежа с помощью предварительного просмотра. Для создания нового файла чертежа служит команда НОВЫЙ.

Сохранение чертежей. Для сохранения чертежа необходимо на панели инструментов нажать кнопку или из меню "Файл" выбрать "Сохранить". В диалоговом окне "Сохранение рисунка" в поле "Имя файла" ввести имя файла сохраняемого чертежа и нажать "OK". В командной строке для этой операции вводится СОХРАНИ.

Выход из Автокада. Из меню "Файл" выбрать "Выход" или в командную строку записать: ВЫХОД, ПОКИНЬ или КОНЕЦ. При этом Автокад спросит о необходимости сохранения изменений, внесенных в чертеж.

Подготовительные операции

Задание системы единиц.

Из меню "Формат" выбрать "Единицы".

В группе "Единицы" диалогового окна "Единицы измерения" выбрать тип (например, десятичные) и точность (количество знаков после запятой) единиц измерения расстояний.

В группе "Углы" выбрать тип и точность угловых единиц.

Для задания нулевого угла и направления отсчета углов нажать кнопку "Направление". По умолчанию нулевое направление – вправо от исходной точки, а углы отсчитываются против часовой стрелки.

В командную строку для задания типа единиц вводят ЕДИНИЦЫ.

Задание рамки (лимита) чертежа.

Лимит чертежа – это ограничивающий воображаемый прямоугольник. Обычно лимиты задают равными формату листа бумаги. Сетка, когда она включена, покрывает при этом весь чертеж, включая графические объекты, размеры, основную надпись и т.п.

Из меню "Формат" выбрать "Лимиты".

Указать левый нижний угол листа координатами X, Y. (По умолчанию 0, 0)

Указать правый верхний угол листа. Например, для формата А4 это будет 210, 297.

Дважды нажать кнопку "СЕТКА" в строке состояния. Далее из меню "Вид" выбрать "Показать", затем "Все". Экранное изображение меняется так, что виден весь чертеж в его лимитах. В командную строку для этой операции вводят команду ЛИМИТЫ.

Задание сетки и ее шага.

Работа в режиме "Сетка" подобна вычерчиванию объекта на листе бумаги в клетку.

Из меню "Сервис" выбрать "Режим рисования".

В группе "Сетка" выбрать "Вкл" для включения сетки.

В поле "Интервал по X" ввести шаг сетки по горизонтали.

Ввести шаг по вертикали в поле "Интервал по Y" или нажать ENTER, если шаг сетки по вертикали должен быть равен шагу по горизонтали.

Нажать "OK".

Кроме того, для включения и отключения сетки можно дважды нажать на слово "СЕТКА" в строке состояния, вызвать команду СЕТКА в командную строку, нажать CTRL+G или F7.

Задание шага привязки.

В режиме шаговой привязки курсор находится только в определенных точках согласно значению шага. Шаговая привязка используется для точного указания точек с помощью мыши.

Из меню "Сервис" выбрать "Режимы рисования".

В группе "Шаг" выбрать "Вкл" для включения режима шаговой привязки.

В поле "Интервал по X" ввести значение шага привязки по горизонтали.

Ввести значение шага привязки по вертикали в поле "Интервал по Y" или нажать ENTER, если шаг привязки по вертикали должен быть равен шагу по горизонтали.

Нажать "OK".

Кроме того, для включения и отключения шаговой привязки можно дважды нажать на слово "ШАГ" в строке состояния, вызвать команду ШАГ в командную строку, нажать CTRL+B или F9.

Вставка рамки и основной надписи.

Создавая новый рисунок, можно сразу вставить в него рамку и основную надпись (штамп), объединенных под общим понятием "Формат".

На панели инструментов нажать или из меню "Файл" выбрать "Новый".

В диалоговом окне "Создание нового рисунка" нажать кнопку "Вызвать Мастер".

В списке "Выберите мастер" выбрать "Детальной подготовки".

Далее – "OK".

В окне "Детальная подготовка" выбрать "Шаг 6: Формат".

Выбрать формат.

Нажать "Готово".

Также эта операция осуществляется вводом команды НОВЫЙ.

Кроме того, вставка рамки и штампа в виде внешней ссылки производится командой ССЫЛКА.

Системы координат

В двухмерном пространстве задание точек производится в плоскости XY. Они могут вводиться

как в декартовой, так и в полярной форме. В том и в другом случае координаты можно задавать в абсолютном и в относительном виде. Абсолютные координаты откладываются от начала координат, относительные – от последней точки.

Задание декартовых координат.

Задание абсолютных декартовых координат осуществляется вводом точных значений X и Y. Например: Построить отрезок с началом в точке X = -3 и Y = -1 с конечной точкой X = 2 и Y = 5.

Команда: ОТРЕЗОК.

От точки: -3, -1.

К точке: 2, 5.

Для задания относительных декартовых координат должно быть известно смещение точки относительно предыдущей. Например, известно, что смещение относительно точки -3, -1 по оси X составляет 5 единиц и 6 единиц по оси Y. Для построения второй точки необходимо ввести символ @ перед значениями смещения по осям:

Команда: ОТРЕЗОК.

От точки: -3, -1.

К точке: @ 5, 6.

Задание полярных координат.

Такое построение точек требует задания расстояния и угла относительно начала координат. Например, для указания точки, находящейся на расстоянии 5 единиц и под углом 30° от начала координат, нужно ввести 5<30 (см. рис. 493). По умолчанию в Автокаде в возрастание углов происходит при движении против часовой стрелки (рис. 494).

Для задания направления по часовой стрелке указываются отрицательные значения угла. Например, 2<-90 то же, что и 2<270. Знак @ указывает на расстояние и угол относительно последней введенной точки (@6<-60).

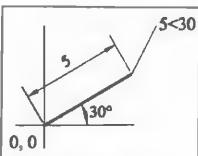


Рис. 493

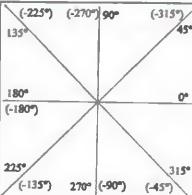


Рис. 494

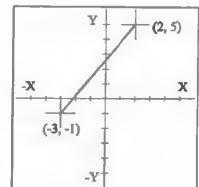


Рис. 492

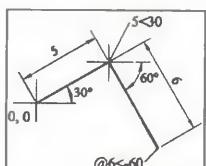


Рис. 495

Пример построения (рис. 495):

Команда: **ОТРЕЗОК**.

От точки: 0, 0.

К точке 5<30.

К точке: @6<-60.

К точке: ENTER.

§ 7. ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЫХ ОБЪЕКТОВ

Построение линий.

Отрисовка линий в Автокаде производится путем задания координат точек, задания свойств (тип, цвет) и направления (углов).



Рис. 496

5. Нажать ENTER для проведения построения или 3 (Замкни) для замыкания последней и первой точек.

Если необходимо убрать последний сегмент при выполнении команды ОТРЕЗОК, надо ввести О (отмени).

Командная строка: **ОТРЕЗОК**.

Надо отметить, что сегменты ломаной линии, построенной с помощью команды ОТРЕЗОК, являются отдельными объектами.

Построение полилиний.

Полилинии представляют собой совокупность линейных и дуговых сегментов, которые являются единым объектом. Полилинию можно редактировать как в целом, так и отдельными сегментами. При построении полилинии первой точкой является конечная точка предыдущего сегмента. Автокад позволяет задавать ширину или полуширину полилинии, сжать или замыкать ее.

Построение полилиний из прямолинейных сегментов:

1. Из пункта меню "Рисование" выбрать "Полилиния".
2. Указать начальную точку.
3. Последовательно указать конечные точки всех прямолинейных сегментов.
4. Для завершения построения нажать ENTER или ввести 3 (Замкни) для замыкания полилинии.

Командная строка **ПЛИНИЯ**.

Построение полилиний из прямолинейных и дуговых сегментов (рис. 497, 498).

1. Из пункта меню "Рисование" выбрать "Полилиния".

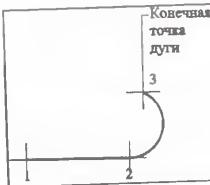


Рис. 497

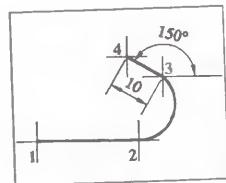


Рис. 498

2. Указать начальную точку прямолинейного сегмента (1).

3. Указать конечную точку прямолинейного сегмента (2).

4. Для перехода в режим построения дуги ввести ДУ.

5. Указать конечную точку дуги (3).

6. Для возврата к прямолинейному режиму ввести ОТР.

7. Указать конечную точку прямолинейного сегмента. Это можно сделать указанием абсолютных координат или заданием расстояния и угла относительно конечной точки в формате @расстояние < угол (Например, @10<150).

Построение мультилиний.

Мультилинии состоят из пучка параллельных линий (от 1 до 16). Каждая параллельная линия имеет смещение относительно осевой линии (рис. 499).

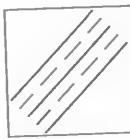


Рис. 499

1. Из пункта меню "Рисование" выбрать "Мультилиния".

2. Для выбора стиля ввести С в командной строке.

3. Ввести имя стиля. Мультилинии или ? для получения списка стилей?

4. Ввести Р для задания расположения мультилиний относительно осевой линии.

5. Если нужно изменить масштаб, ввести М и задать новый масштаб.

6. Указать первую точку.

7. Для замыкания мультилинии ввести З. Для завершения построения нажать ENTER.

Командная строка: **МЛИНИЯ**.

Построение прямоугольников

Эта фигура строится по двум диагонально расположенным точкам прямогоугольника (рис. 500).

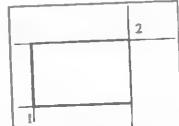


Рис. 500

1. Из пункта меню "Рисование" выбрать "Прямоугольник".

2. Указать первый угол (1).

3. Указать второй угол (2).

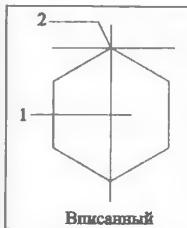


Рис. 501

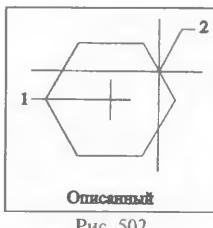


Рис. 502



Рис. 506



Рис. 507

Командная строка:
ПРЯМОУГ.

Построение многоугольников:

— Многоугольники (правильный) можно строить тремя способами:

— вписать его в окружность (рис. 501);

— описать вокруг него (рис. 502);

— задать начало и конец стороны многоугольника (рис. 503).

1. Из меню "Рисование" выбрать "Многоугольник".
2. Ввести количество сторон многоугольника.
3. Указать центр (1) многоугольника.
4. Ввести В (вписанный многоугольник) или О (описанный многоугольник).
5. Задать радиус (r).

Командная строка: **МН-УГОЛ.**

Построение окружностей.

Окружности строятся путем задания центра и радиуса; центра или диаметра; только диаметра, указав его начало и конец. Окружность также можно построить по трем точкам или можно построить окружность, касающуюся либо двух, либо трех объектов чертежа (рис. 504– 508).

Построение окружности по центру и радиусу (рис. 504).

1. Из меню "Рисование" выбрать "Круг".

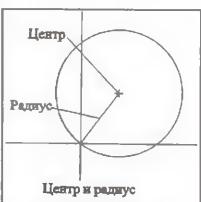


Рис. 504



Рис. 505

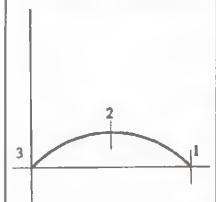


Рис. 506

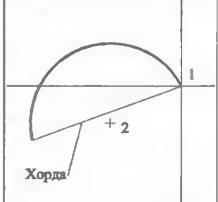


Рис. 507

2. Указать центральную точку.

3. Задать величину радиуса.

Командная строка:
КРУГ.

Построение окружности, касающейся существующих объектов (рис. 507).

1. Из меню "Рисование" выбрать "Круг" далее "2 точки касания, радиус".

2. Включается режим объектной привязки "Касательная".

3. Выбрать первый объект (1).

4. Выбрать второй объект (2).

5. Задать радиус окружности.

Построение дуг.

Дуги строятся по трем точкам (начальной, промежуточной и конечной); по центральному углу, радиусу, направлению или длине хорды и др.

Построение дуг по трем точкам (рис. 509).

1. Из меню "Рисование" выбрать "Дуга", далее три точки.

2. Указать начальную точку (1).

3. Указать промежуточную точку (2).

4. Указать конечную точку.

По умолчанию отрисовка дуги производится против часовой стрелки.

Построение дуги по началу, центру и длине хорды (рис. 510).

1. Из меню "Рисование" выбрать "Дуга", далее "Начало, центр, длина".
 2. Указать начальную точку (1).
 3. Указать центральную точку (2).
 4. Задать длину хорды.
- Командная строка: **ДУГА**.
- Построение эллипсов.**



Рис. 511

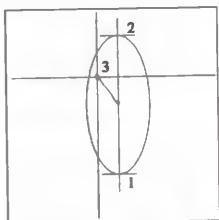


Рис. 512

Эллипсы в Автокаде по умолчанию строятся по началу и концу первой оси, а также по половине длины второй оси. Причем первой может быть и большая, и малая оси эллипса (рис. 511).

1. Из меню "Рисование" выбрать "Эллипс".
2. Начало первой оси (1).
3. Конец первой оси (2).
4. Задать половину длины второй оси (3) (рис. 512).

Командная строка: **ЭЛЛИПС**.

Построение колец.

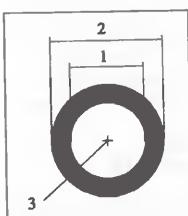


Рис. 513

Кольца в Автокаде есть замкнутые полилинии определенной толщины. Для построения кольца задается внутренний и внешний диаметры и центр (рис. 513). Используя эту команду, можно строить закрашенные круги, задав внутренний диаметр кольца равным нулю.

1. Из меню "Рисование" выбрать "Кольцо".
2. Назначить величину внутреннего диаметра (1).
3. Назначить величину внешнего диаметра (2).
4. Указать центр кольца (3).

Командная строка: **КОЛЬЦО**.

§ 8. НАНЕСЕНИЕ ШТРИХОВКИ

В библиотеке штриховок Автокада имеется более 50 различных ее видов. Образцы штриховок можно предварительно посмотреть в соответствующем диалоговом окне. Кроме того, пользователь может

сам создать свой образец штриховки и поместить его в библиотеку.

Для того чтобы заштриховать замкнутую область, необходимо:

1. Из меню "Рисование" выбрать "Штриховка".
2. В диалоговом окне "Штриховка по контуру" нажать "Указание точек".

3. Указать на чертеже точку внутри области штрихования.

4. Нажать **ENTER**.

5. Далее нажать кнопку "Выполнить" в диалоговом окне "Штриховка по контуру".

Следует отметить, что Автокад позволяет редактировать штриховку, изменив, например, угол наклона.

Командная строка: **ШТРИХ**.

§ 9. ОБЪЕКТНАЯ ПРИВЯЗКА

В Автокаде имеется средство быстрого и точного нахождения характерных точек объекта, таких, например, как конечная точка отрезка, середина отрезка или дуги, центр окружности и др. При этом не требуется знать координаты этих характерных точек. Это средство обеспечивается режимами объектной привязки, которые могут быть заданы в любой момент, когда Автокад требует ввода координат точек. Можно задавать как разовую объектную привязку, так и долговременную, установив один или несколько режимов в качестве текущих. Ниже приводится описание некоторых из этих режимов.

Конточка.

Нахождение ближайшей конечной точки объекта (отрезка, дуги и т.п.) (рис. 514).

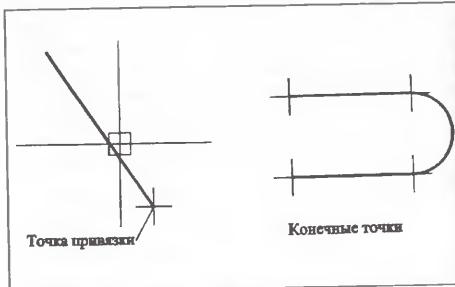


Рис. 514

Командная строка: **КОН**.

Середина.

Нахождение средней точки отрезка, дуги и т.п. (рис. 515).

Командная строка: **СЕР**.

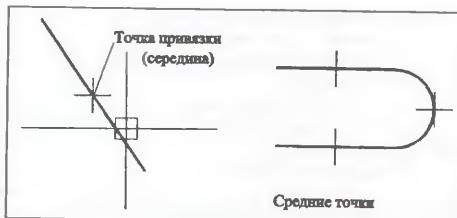


Рис. 515

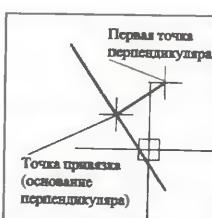


Рис. 518

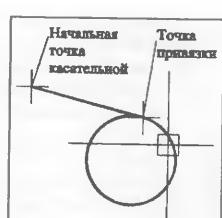


Рис. 519

Пересечение.

Нахождение точек пересечения отрезков, дуг, окружностей и т.п. (рис. 516).

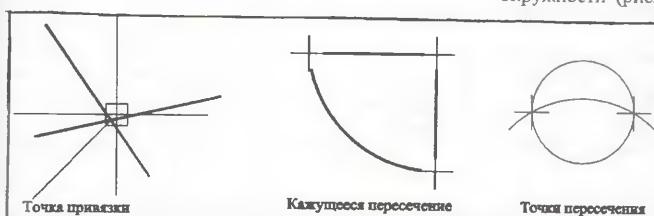


Рис. 516

Командная строка: ПЕР.

Кроме этого, можно привязаться к точке воображаемого пересечения объектов, включив режим "Перенесение продолжений".

Центр.

Нахождение центра дуги, окружности или эллипса (рис. 517).



Рис. 517

Командная строка: ЦЕН.

Нормаль.

Этот режим может быть использован, например, если требуется провести перпендикуляр к отрезку из какой-либо точки (рис. 518).

Командная строка: НОР.

Касательная.

Используя этот режим, можно, например, провести из заданной точки касательную линию к окружности (рис. 519), дуге или эллипсу или построить окружность, касающуюся трех других окружностей (см. рис. 508).

Командная строка: КАС.

Тот или иной режим объектной привязки может быть задан либо через контекстное меню из стандартной панели инструментов, либо из меню "Сервис".

§ 10. УПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Автокад обладает широкими возможностями отображения различных видов чертежа. Пользователь может быстро перемещаться от одного его фрагмента к другому. Имеется возможность производить зумирование (увеличение или уменьшение) чертежа, изменяя его экранный масштаб, или панорамирование, перемещая чертеж по видовому экрану. Причем зумирование и панорамирование происходят в реальном масштабе времени, т.е. на экране сразу же появляется результат действия пользователя. Кроме того, можно одновременно выводить на экран различные фрагменты чертежа.

Зумирование в реальном времени.

1. Из меню "Вид" выбрать "Показать" и далее "В реальном времени".

2. Для изменения экранного масштаба изображения необходимо перемещать курсор вверх (увеличение) или вниз (уменьшение), удерживая при этом кнопку выбора мыши в нажатом положении.

Командная строка: ПОКАЖИ.

Панорамирование в реальном времени.

1. Из меню "Вид" выбрать "Панорамировать" и далее "В реальном времени".

2. Для перемещения чертежа по видовому экрану необходимо перемещать курсор по экрану, удержи-

вая при этом кнопку выбора мыши в нажатом положении.

Командная строка: **ПАН**.

Зумирование рамкой (рис. 520).

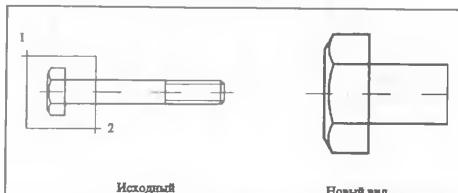


Рис. 520

1. Из меню "Вид" выбрать "Показать" и далее "Рамка".

2. Указать кнопкой мыши первый угол рамки (1).

3. Указать противоположный угол рамки (2).

Командная строка: **ПОКАЖИ Рамка**.

Возвращение к предыдущему виду.

Из меню "Вид" выбрать "Показать" и далее "Предыдущий".

Автокад может запомнить и возвратить до 10 видов, последовательно восстанавливая только экранное изображение, а не предыдущее содержание чертежа.

Командная строка: **ПОКАЖИ Предыдущий**.

§ 11. РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Методы редактирования.

Многие объекты чертежа в процессе проектирования нуждаются в изменении формы, размеров и расположения. Очень часто возникает необходимость в перемещении того или иного объекта в другую позицию, в создании копии или повороте объекта относительно какой-либо точки чертежа и др. Для этого используются методы редактирования Автокада:

- удаление (стирание) фрагментов чертежа;
- копирование объектов чертежа;
- создание зеркальной копии фрагмента;
- создание подобных (эквидистантных) объектов;
- создание массива того или иного объекта размножением его в прямоугольной или полярной системе координат;
- перемещение и поворот объекта чертежа относительно других объектов;
- изменение масштаба объектов;
- растяжение или сжатие части чертежа;
- изменение величины центральных углов дуг и длин объектов;
- обрезка объектов по текущей кромке;

- удлинение объектов до граничной кромки;
- разбиение объектов на части;
- расчленение объектов (например, блоков) на составные части;
- снятие фасок и сопряжение линий по радиусу;
- изменение свойств (принадлежность слою, цвет, тип линии) объектов;
- копирование свойств.

Кроме этого, есть средства для редактирования полилиний, мультилиний, сплайнов и штриховки.

Выбор объектов редактирования.



Рис. 521

После вызова команды редактирования Автокад предлагает выбрать объекты для редактирования. При этом перекрестье курсора заменяется на прицел выбора (рис. 521). Можно выбирать объекты для редактирования, последовательно устанавливая прицел на интересующие объекты и нажимая кнопку выбора мыши, или заключать объекты в рамки выбора.

Рамка выбора – это прямоугольник, появляющийся в графической области окна Автокада и задаваемый вершинами двух противоположных углов. При этом если второй угол рамки находится правее первого (стороны прямоугольника – сплошные линии), то отмечаются объекты, полностью заключенные в рамку. Если второй указанный угол находится левее первого (стороны прямоугольника – штриховые линии), то отмечаются объекты, как полностью захваченные рамкой, так и частично (рис. 522).

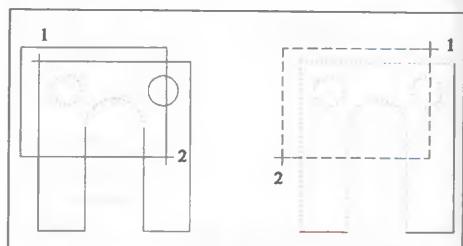


Рис. 522

Удаление (стирание) объектов (рис. 523).

1. Из меню "Редакт" выбрать "Стереть".
2. Выбрать удаляемые объекты прицелом или рамкой (1, 2).

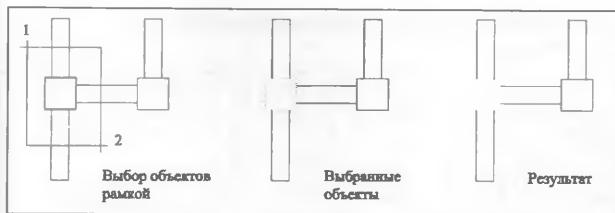


Рис. 523

Командная строка: СОТРИ.

Для того чтобы восстановить объекты, стертые последней командой **СОТРИ**, можно воспользоваться командой **ОЙ**. Удаление последнего созданного объекта осуществляется вводом **П** (Последний) при запросе "Выберите объекты".

После чего – **ENTER**.

Копирование объектов.

В Автокаде предусмотрена возможность однократного и многократного копирования объектов чертежа как внутри текущего файла, так и между различными файлами. Последняя операция осуществляется через буфер обмена Windows.

Для копирования объектов в пределах одного чертежа сначала выбираются объекты, а затем указываются начальная (базовая) и вторая точки перемещения копии (рис. 524).

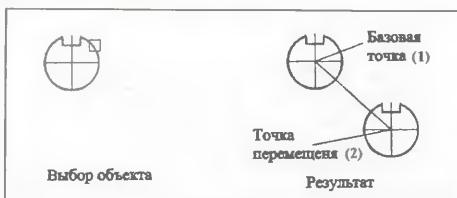


Рис. 524

Однократное копирование.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Копировать".
2. Отметить копируемые объекты, нажать **ENTER**.

3. Указать базовую точку (1).

4. Указать вторую точку (2).

Многократное копирование.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Копировать".
2. Отметить копируемые объекты, нажать **ENTER**.

3. Ввести **и** (Несколько).
4. Указать базовую точку.
5. Указать вторую точку.
6. Указывать следующие точки.

По завершении нажать **ENTER**.

Необходимо отметить, что для точного перемещения копий объектов можно пользоваться режимом **объектной привязки** и форматом **расстояние-угол**.

Командная строка: КОПИРУЙ.

Зеркальное отображение объектов.

Эта операция редактирования осуществляется относительно назначенной оси отражения, задаваемой двумя точками (рис. 525).

1. Из меню "Редакт" выбрать "Зеркало".



Рис. 525

2. Отметить отображаемые объекты прицелом или рамкой (1, 2).

3. Задать первую точку оси отражения (3).

4. Задать вторую точку (4).

5. Нажать **ENTER** для сохранения исходных объектов.

Командная строка: ЗЕРКАЛО.

Создание подобных объектов (рис. 526).

Для создания нового объекта, подобного выбранному, необходимо задать величину и сторону смещения.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Подобие".

2. Задать величину смещения вводом с клавиатуры.

3. Указать исходные объекты.

4. Назначить сторону смещения.

5. Нажать **ENTER** для завершения операции.

Командная строка: ПОДОБИЕ.

Создание массивов объектов.



Рис. 526

Это создание копий объектов с упорядоченным их расположением. Можно создавать как круговой массив, так и прямоугольный.

Круговой массив (рис. 527).

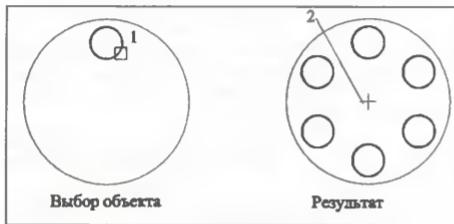


Рис. 527

1. Из меню "Редакт" выбрать "Массив".
 2. Указать исходный объект (1).
 3. Ввести **к** (Круговой).
 4. Используя объектную привязку "Центр", указать центр массива (2).
 5. Назначить с клавиатуры количество элементов массива, включая исходный объект.
 6. Угол заполнения (от 0 до 360°). По умолчанию – 360°.
 7. Нажать ENTER для ориентации объектов массива в соответствии с его поворотом.
- Командная строка: **МАССИВ**.
- Прямоугольный массив (рис. 528).**

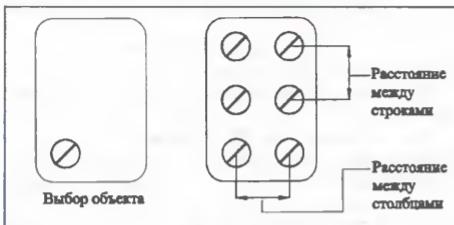


Рис. 528

1. Из меню "Редакт" выбрать "Массив".
 2. Указать исходный объект (1).
 3. Ввести **п** (Прямоугольный).
 4. Ввести с клавиатуры число строк.
 5. Ввести с клавиатуры число столбцов.
 6. Указать расстояние между строками.
 7. Указать расстояние между столбцами.
- Командная строка: **МАССИВ**.

Перемещение и поворот объектов.

Для изменения положения объектов на чертеже используются функции перемещения и поворота с использованием шаговой и объектной привязки.

Перемещение объектов (рис. 529).

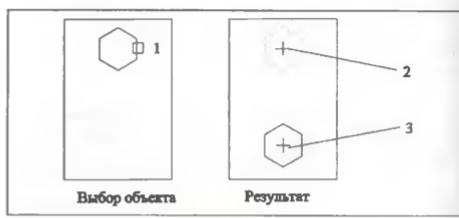


Рис. 529

1. Из меню "Редакт" выбрать "Перенести".
2. Указать перемещаемый объект (1).
3. Задать базовую точку перемещения (2).
4. Задать курсором, форматом расстояние-угол или объектной привязкой вторую точку перемещения (3).

Командная строка: **ПЕРЕНЕСТИ**.
Поворот объектов (рис. 530).

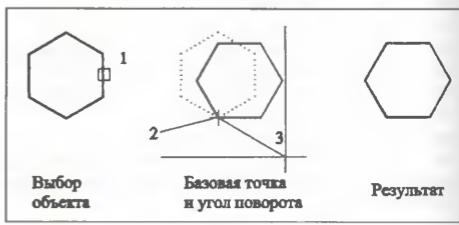


Рис. 530

1. Из меню "Редакт" выбрать "Повернуть".
 2. Указать поворачиваемый объект (1).
 3. Задать базовую точку поворота (2).
 4. Задать угол поворота (3).
- Следует напомнить, что углы в Автокаде по умолчанию отчитываются против часовой стрелки.

Командная строка: **ПОВЕРНИ**.

Масштабирование объектов (рис. 531).

При использовании этой операции можно делать объект больше или меньше, причем масштабные коэффициенты по осям X и Y будут одинаковыми, т.е. нельзя изменять отношение размеров объекта по этим осям. Масштабирование можно выполнять как путем указания базовой точки и новой, например, длины объекта, так и путем ввода масштабного коэффициента.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Масштаб".
2. Указать объект редактирования (1).

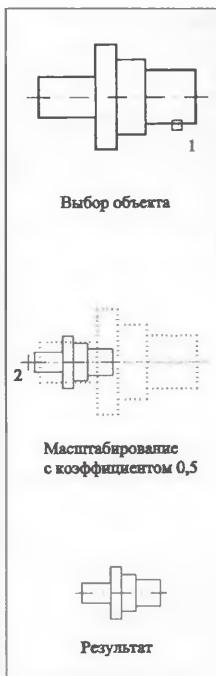


Рис. 531

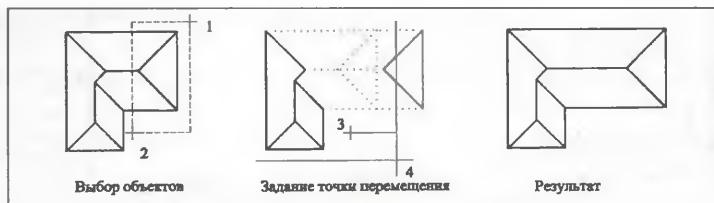


Рис. 532

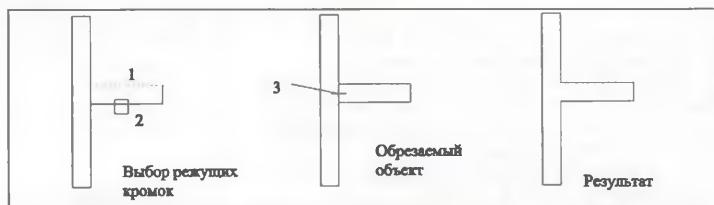


Рис. 533

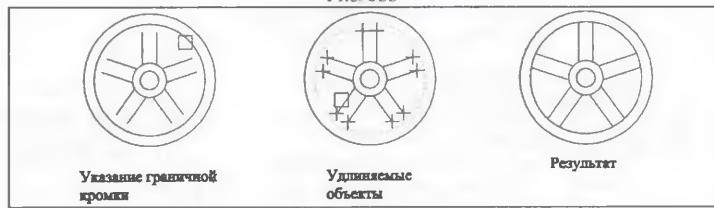


Рис. 534

3. Задать базовую точку (2).
4. Ввести с клавиатуры масштабный коэффициент (0,5).

Командная строка: **МАСШТАБ**.

Растягивание или сжатие объектов (рис. 532).

Для растягивания (сжатия) объектов задают базовую точку и точку перемещения. Указание объекта осуществляют секущей рамкой (штриховые линии), помещая в нее ту часть объекта, которую необходимо отредактировать.

Растягивание объекта.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Растянуть".
2. Указать секущей рамкой объект (1, 2).
3. Задать базовую точку (3).
4. Задать точку перемещения (4).

Командная строка: **РАСТЯНИ.**

Обрезка объектов (рис. 533).

В функциях редактирования Автокада имеется возможность обрезать объект точно по режущей кромке, в качестве которой могут быть отрезки, дуги, окружности, полилинии, эллипсы, прямые и др.

Обрезка линий в месте пересечения.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Обрезать".
2. Указать прицелом режущие кромки (1, 2) и нажать ENTER.
3. Указать обрезаемую часть редактируемой линии (3) и нажать ENTER.

Командная строка: **ОБРЕЖЬ.**

Удлинение объектов (рис. 534).

Удлинить объект можно точно до граничной кромки (отрезки, дуги, окружности, полилинии, эллипсы, прямые и др.) или до воображаемого пересечения с ее продолжением.

Удлинение объектов до граничной кромки.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Удлинить".
2. Указать граничную кромку (1).
3. Указать удлиняемые объекты и нажать ENTER.

Командная строка: **УДЛИНИ.**

Разрыв объекта (рис. 535).

Имеется возможность стирания части объекта при помощи команды **РАЗОРВИ**. Можно разрывать отрезки, дуги, окружности, полилинии, эллипсы, прямые и др.



Рис. 535

1. Из меню "Редакт" выбрать "Разорвать".
2. Указать редактируемый объект (1).

По умолчанию точку указания объекта Автокад посчитает за первую точку разрыва. Если этого не требуется, надо с клавиатуры ввести **п** (Первая) и задать эту первую точку.

3. Задать вторую точку разрыва (2).

Командная строка: **РАЗОРВИ**.

Расчленение объектов.

После этой операции объекты (например, блоки) разбиваются на отдельные не зависящие друг от друга части.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Расчленить".
2. Указать редактируемые объекты.

Командная строка: **РАСЧЛЕНИ**.

Снятие фасок (рис. 536).

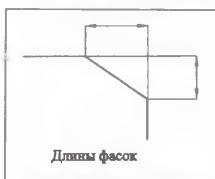


Рис. 536

месте пересечения сегментов полилинии.

Соединение фаской двух отрезков.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Фаска".
2. Ввести с клавиатуры **д** (Длина).
3. Ввести длину первого катета.
4. Ввести длину второго катета.
5. Нажать ENTER для повторного вызова команды.

6. Указать первый отрезок.

7. Указать второй отрезок.

Командная строка: **ФАСКА**.

Снятие фасок вдоль полилиний.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Фаска".
2. Ввести **пол** (Полилиния).

3. Указать редактируемую полилинию.

Командная строка: **ФАСКА**.

Сопряжение объектов.

Сопряжение как плавное соединение двух объектов дугой заданного радиуса постоянно присутствует на всех чертежах. Автокад может сопрягать пары отрезков, линейные сегменты полилиний, прямые, лучи, окружности, дуги, эллипсы.

Сопряжение двух отрезков (рис. 537).

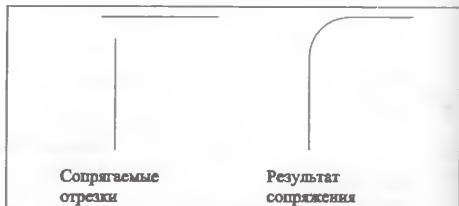


Рис. 537

1. Из меню "Редакт" выбрать "Сопряжение".
2. Ввести **рад** (Радиус).
3. Назначить радиус сопряжения.
4. Нажать ENTER для повторного вызова команды.
5. Указать первый отрезок.
6. Указать второй отрезок.

Сопряжение вдоль полилиний (рис. 538).

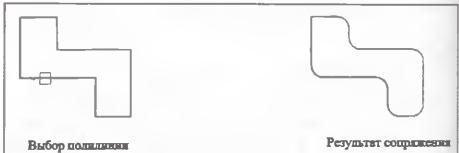


Рис. 538

1. Из меню "Редакт" выбрать "Сопряжение".
2. Ввести **пол** (Полилиния).

3. Указать редактируемую полилинию.

Командная строка: **СОПРЯГИ**.

Редактирование полилиний.

При редактировании полилиний Автокад замыкает или размыкает ее, добавляет к ней новые сегменты, изменяет ширину как всей полилинии, так и отдельных ее сегментов. Имеется возможность складывания и выравнивания типа линии.

1. Из меню "Редакт" выбрать "Объекты", далее "Полилиния".
2. Указать редактируемую полилинию.

3. Выбрать необходимую опцию редактирования.
Командная строка: **ПОЛРЕД**.

§ 12. НАЗНАЧЕНИЕ ТИПА ЛИНИИ И ЦВЕТА

Назначение типа линии.

При выполнении чертежа применяют тот или иной тип линий, имеющих различное начертание итолщину. ГОСТом предусмотрено 9 типов линий, каждый из которых имеет свое назначение.

Автокад имеет в своей библиотеке не один десяток типов линий, удовлетворяющих требованиям различных стандартов. Кроме этого, пользователь имеет возможность создавать собственные типы линий.

Для вычерчивания объектов каким-либо типом линии его предварительно необходимо загрузить и сделать его текущим.

Загрузка типа линии.

1. Из меню "Формат" выбрать "Типы линий".
2. В диалоговом окне "Параметры слоев и типов линий" нажать "Загрузить".
3. В диалоговом окне "Загрузка или перезагрузка типов линий" выбрать тип линии из списка доступных.
4. Нажать кнопку "OK".

Командная строка: **ТИПЛИН**.

Установка текущего типа линии.

1. Из меню "Формат" выбрать "Типы линий".
2. В диалоговом окне "Параметры слоев и типов линий" выбрать необходимый тип линии из списка имеющихся и нажать кнопку "Текущий".
3. Нажать кнопку "OK".

Текущий тип линии можно также установить с помощью списка "Типы линий" на панели "Свойства объектов".

Командная строка: **ТИПЛИН**.

Назначение цвета.

Объектам и слоям чертежа можно назначить определенный цвет. Назначение цвета производится по имени или с помощью индекса – целого числа от 1 до 256. Стандартные имена присвоены цветам с номерами от 1 до 7:

Номер цвета	Имя цвета
1	Красный
2	Желтый
3	Зеленый
4	Голубой
5	Синий
6	Фиолетовый
7	Черный/Белый

По умолчанию Автокад использует черный или белый цвет в зависимости от фона графического окна.

Назначение текущего цвета.

1. Из меню "Формат" выбрать "Цвет".
2. В диалоговом окне "Выбор цвета" назначить необходимый цвет устройством указания или вводом с клавиатуры номера или имени цвета в поле "Цвет".
3. Нажать "OK".

Текущий цвет можно также установить с помощью списка "Цвета" на панели "Свойства объектов".

Командная строка: **ДИАЛЦВЕТ**.

§ 13. СЛОИ АВТОКАДА

Слои в Автокаде можно представить как лежащие друг на друге прозрачные пленки с элементами чертежа. Они могут отображаться отдельно или в комбинации. Каждому слою может быть назначен определенный цвет и тип линий. В начале работы Автокад создает слой с именем 0, который нельзя удалить. Этому слою по умолчанию назначается цвет 7 (черный/белый) и тип линии CONTINUOUS (сплошной).

Создание нового слоя.

1. Из меню "Формат" выбрать "Слои".
2. В диалоговом окне "Параметры слоев и типов линий" нажать "Слой" и "Новый".
3. Ввести имя нового слоя. Оно не должно содержать более 31 символа без пробелов.

Выбрать цвет слоя в графе "Цвет".

5. Выбрать тип линии в соответствующей строке.

Командная строка: **СЛОЙ**.

Установка текущего слоя.

1. Из меню "Формат" выбрать "Слои".
2. В списке слоев диалогового окна "Параметры слоев и типов линий" выбрать нужный слой и нажать "Текущий".

3. Нажать "OK".

Текущий слой можно также установить с помощью списка "Слои" на панели "Свойства объектов".

Командная строка: **СЛОЙ**.

§ 14. РАБОТА С ТЕКСТОМ

Текст, являющийся примитивом Автокада, имеет определенный стиль, который задает шрифт, высоту, угол наклона, ориентацию и другие параметры. Стиль по умолчанию STANDART. Короткие надписи создаются при помощи одностroочного текста. Для длинных надписей используется многострочный текст.

Создание текстового стиля.

1. Из меню "Формат" выбрать "Текстовые стили".
2. В окне "Текстовые стили" нажать "Новый".

3. В окне "Новый текстовый стиль" ввести имя стиля.

4. Назначить параметры стиля в группах "Шрифт" и "Эффекты", при этом в поле "Образец" дается иллюстрация выбранных параметров. Высоту шрифта можно не назначать, так как запрос об этом параметре появится непосредственно при выполнении надписи.

5. Далее нажать "Применить" и "Закрыть".

Командная строка: **СТИЛЬ**.

Выполнение однострочного текста.

1. Из меню "Рисование" выбрать "Текст", далее "Однострочный".

2. Указать точку вставки первого знака.

3. Задать высоту шрифта с клавиатуры.

4. Задать угол поворота текста.

5. Ввести текст.

6. Для завершения нажать ENTER на пустой строке.

Командная строка: **ДТЕКСТ** или **ТЕКСТ**.

Выполнение многострочного текста.

Многострочный текст вписывается в задаваемую пользователем ширину абзаца и является единым объектом, который можно перемещать, поворачивать, стирать, копировать, зеркально отображать, растягивать и масштабировать.

1. Из меню "Рисование" выбрать "Текст", далее "Многострочный".

2. Указать первый угол текстовой рамки.

3. Задать курсором или из командной строки ширину текстовой рамки.

4. Задать курсором направление (вверх или вниз) распространения текста.

5. Ввести текст.

6. Нажать кнопку "OK".

Командная строка: **МТЕКСТ**.

Для редактирования как однострочного, так и многострочного текста служат команды **ДИАЛПРЕД** и **ДИАЛИЗМ** или из меню "Редакт" надо выбрать "Объекты", далее "Текст".

Кроме того, Автокад может проверить орфографию текста на чертеже. Для этого из меню "Сервис" надо выбрать "Орфография" или ввести команду **ОРФО**.

§ 15. ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ

Любой чертеж, будь то машиностроительный или строительный, должен иметь размеры. В Автокаде размеры делятся на три основных типа (см. рис. 539):

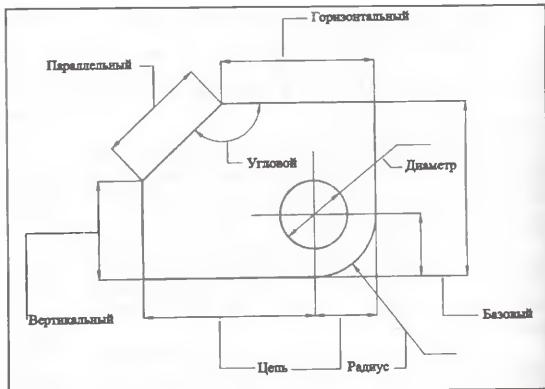


Рис. 539

— линейные горизонтальные, вертикальные, параллельные и др.;

— радиальные;

— угловые.

Прежде чем начинать проставлять размеры, необходимо создать базовый размерный стиль, который бы соответствовал принятым стандартам.

Создание базового размерного стиля.

1. Из меню "Формат" выбрать "Размерный стиль".

2. В окне "Размерные стили" ввести имя стиля и нажать кнопку "Сохранить".

3. В окне "Геометрия" задать внешний вид размерной линии, выносной линии, параметры стрелок, маркеров центра и центровых линий. Кроме этого, указать масштаб размеров.

4. В окне "Формат" определить положение размерного текста.

5. В окне "Надписи" задать основные и альтернативные единицы, точность округления, допуски и параметры текста.

6. Вернувшись в окно "Размерные стили", нажать "Сохранить" и "OK".

Командная строка: **ДИАЛРАЗМ**.

Нанесение линейных размеров.

Горизонтальные и вертикальные размеры.

1. Из меню "Размеры" выбрать "Линейный".
2. Указать начальные точки выносных линий. Использование режима объектной привязки (Конточка) поможет точно найти эти точки.

3. При необходимости изменить размерный текст.

4. Указать положение размерной линии.

Командная строка: **РЗМЛИНЕЙНЫЙ**.

Параллельные размеры.

1. Из меню "Размеры" выбрать "Параллельный".
 2. Указать начальные точки выносных линий.
 3. При необходимости изменить размерный текст.
 4. Указать положение размерной линии.
- Командная строка: РЗМПАРАЛ.

Радиальные размеры

Построение диаметра.

1. Из меню "Размеры" выбрать "Диаметр".
 2. Указать "образмериваемую" дугу или окружность.
 3. При необходимости отредактировать размерный текст и изменить его угол поворота.
 4. Указать положение размерной линии.
- Командная строка: РЗМДИАМЕТР.

Угловые размеры

Построение углового размера.

1. Из меню "Размеры" выбрать "Угловой".
2. Указать стороны угла.
3. При необходимости отредактировать размерный текст и изменить его угол поворота.
4. Указать положение размерной линии.

Командная строка: РЗМУГЛОВОЙ.

Размеры можно редактировать, используя команды редактирования. При переопределении базового размерного стиля прописанные размеры могут модифицироваться, если в диалоговом окне "Размерные стили" нажать кнопку "Сохранить" после внесения изменений в размерный стиль.

§ 16. РАМКА И ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ

На этапе компоновки чертежа добавляется рамка и основная надпись (штамп). В Автокаде имеется 13 видов основных надписей, вставляемых в чертеж.

Вставка рамки и основной надписи.

1. Из меню "Файл" выбрать "Новый".
 2. В окне "Создание нового рисунка" нажать "Выбрать Мастер", далее "Мастер детальной подготовки".
 3. Нажать "OK".
 4. В окне "Детальная подготовка" выбрать "Шаг 6: Формат".
 5. Выбрать нужный формат листа.
 6. В окне "Выбор файла формата" найти файл основной надписи и открыть его.
 7. Нажать "Готово".
- После этого основная надпись вставляется в чертеж.

§ 17. ВЫВОД ЧЕРТЕЖА-ФАЙЛА НА ПЕЧАТЬ

Получение твердой копии чертежа-файла является заключительным этапом проектирования. От качества печати во многом зависит успех проделанной работы. В настоящее время в качестве устройства печати применяются в основном струйные принтеры и плоттеры как цветные, так и монохромные.

Вывод чертежа на печать.

1. Из меню "Файл" выбрать "Печать".
 2. В диалоговом окне "Выбор устройства и значений по умолчанию" выбрать устройство печати (плоттер или принтер). Нажать "OK".
 3. Задать масштаб и другие параметры.
 4. Перед вычерчиванием просмотреть, как чертеж располагается на листе.
 5. Для запуска устройства печати нажать "OK".
- Командная строка: ЧЕРТИ.

* * *

Список некоторых команд Автокада

ВРАЩАЙ	ПОВЕРНИ
ВЫБЕРИ	ПОДОБИЕ
ДТЕКСТ	ПОЛРЕД
ДУГА	ПРИВЯЖИ
ЗЕРКАЛО	ПРЯМАЯ
ИЗМЕНИ	ПРЯМОУГ
КОЛЬЦО	РАЗМЕР
КОПИРУЙ	РАЗОРВИ
КРУГ	РАСТЯНИ
КШТРИХ	РАСЧЛЕНИ
ЛИМИТЫ	СВОЙСТВА
МАССИВ	СЕТКА
МАСШТАБ	СОПРЯГИ
МЛНИИЯ	СОТРИ
МН-УГОЛ	СПЛАЙН
МТЕКСТ	СТИЛЬ
НОВЫЙ	ТЕКСТ
ОБРЕЖЬ	ТИПЛИН
ОРФО	УВЕЛИЧЬ
ОТРЕЗОК	УДЛИНИ
ОЙ	ФАСКА
ПАН	ЧЕРТИ
ПАНЕЛЬ	ШАГ
ПЕРЕНЕСИ	ШТРИХ
ПЛИНИЯ	ЭЛЛИПС

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранова Л.А., Боровикова Р.Л., Панкевич А.П. Основы черчения. М., 1996. 384 с.
2. Брилинг Н.С. Черчение. М., 1982. 471 с.
3. Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора. Л., 1983. 462 с.
4. Дружинин Н.С., Чувиков Н.Т. Черчение. М., 1982. 224 с.
4. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей: Сборник, 1984, 232 с.
6. Королев Ю.И. Черчение для строителей. М., 1982. 270 с.
7. Лагерь А.И., Колесникова Э.А. Инженерная графика. М., 1985. 171 с.
8. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение. М., 1994. 383 с.
9. Матвеев А.А., Борисов Д.М., Богомолов П.И. Черченис. Л., 1978. 476 с.
10. Навичижина Л.И. Техническое черчение. Минск, 1983. 220 с.
11. Розов С.В. Курс черчения. М., 1980. 312 с.
12. Фролов С.А., Воинов А.В., Феоктистова Е.Д. Машиностроительное черчение. М., 1987. 300 с.

К разделу V

1. Кречко Ю.А., Полищук В.В. Автокад 13: Новые возможности. Ч. I. М.: Диалог — МИФИ, 1996. 288 с.
2. Кречко Ю.А., Полищук В.В. Автокад 13: Новые возможности. Ч. II. М.: Диалог — МИФИ, 1996. 288 с.
3. Autocad. Release 14. Руководство пользователя. — Autodesk, 1997. 874 с.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Автокад 320

Б

База
— конструкторская 196
— обозначение 203
— технологическая 196
Биссектриса 30
Болты 183
Буквы 18
Бумага ватманская 6
Буртик 194

В

Вал 238
Вершина 95
— конуса 98
— параболы 47
— пирамиды 97
— треугольника 32
— угла 28
Вид
— главный 150, 220
— действительный 69, 79
— дополнительный 152
— местный 151
Виды основные 150
Винт многозаходный 173
Винты цилиндрические 185
— крепежные 185
— установочные 185, 274
Виток (резьбы) 169
Высота зуба 241

Г

Гайки 184
Гайки-барашки 185
Галтель 194
Гаспар Монж 4
Геликоид 171
Гипербола 48
Гипоциклоида 51
Головка зуба 241
Горизонталь 58
Готовальня 11
Грань 95

Д

Движение вращательное 238
Деление
— окружности 31, 33
— отрезков 28
— угла 30
Детали 110, 145, 283
Детали взаимозаменяемые 199
Деталирование 300
Директриса (параболы) 47
Длина базовая 204
Документы конструкторские 12, 146, 267
Допуски 199, 201
— расположения поверхности 203
— формы поверхностей 203
Доска чертежная 6
Дубликат 147, 222

Е

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 12
Единица сборочная 145, 283

- Завиток 43
 Зазор 201
 Заклепки 238
 Зацепление зубчатое 238
Знак
 — градуса 27, 28
 — диаметра 27
 — квадрата 28
 — конусности 44, 45
 — радиуса 28
 — уклона 44
Знаки
 — допуска 202
 -- обозначения сварных швов 294
 — шероховатости поверхностей 205
Зубья колес 194, 241, 242

И

- Изделие** 11, 12
Изделия 145
 — армированные 298
 — вспомогательного производства 145
 — крепежные 168
 — основного производства 145
 — стандартные 283
 — специального назначения 145, 168
Изображения 148
 — условные
 — — пружин 227
 — — резьб 174
 — — резьбовых соединений 191
 — — соединений заклепками 236
 — — швов клесных 237
 — — швов паяных 237
 — — швов сварных 292
 — упрощенные
 — — отверстий 166
 — — пружин 276
 — — подшипников 271
 — — резьбовых соединений 191
 — — сварных швов 296
Инструменты
 — измерительные 210
 — чертежные 6
Информационный указатель стандартов (ИУС) 12

К

- Карандаши 6
 Квадрат 28
 Квадитеты 201

- Колесо зубчатое**
 — ведомое 238
 — ведущее 238
 — коническое 249
 — цилиндрическое 243
 — червячное 256
Кольцо
 — круговое 99
 — уплотнительное 272
Компоновка чертежа 151, 220
Комплексы 145, 283
Комплекты 146, 283
Компьютерная графика 320
Контур 16
Конус 98
Конусность 44
Координаты точки 55
Копия 147
Коэффициент искажения 87
Кривые
 — лекальные 45
 — конических сечений 46
 — коробовые 42
 — циклоидальные 51
Кронциркуль 11, 210
Кульман 8

Л

- Линейка измерительная** 10, 210
Линии 16
 — взаимосвязи 55, 304
 — видимого контура 16, 26
 — винтовые 168, 176
Линии-выноски 25
 — позиций 267
 — размеров 25, 26
Линии
 — обрыва 16, 151
 — осевые 16
 — основные 17
 — пересечения 116, 121
 — плоскостей 72
 — — поверхностей 116
 — перехода 116
 — проецирующие 53, 55
 — размерные 16, 25
 — разомкнутые 17
 — связи 55
 — склада 17, 103
 — сечения 16, 166
 — сплошные
 — — волнистые 17
 — — основные 16
 — — тонкие 16
 — — тонкие с изломом 17
 — среза 128
 — толстые разомкнутые 155

- центровые 16
- чертежа 14, 17
- штриховки 16
- штриховые 9, 16
- штирихпунктирные тонкие 16
- — с двумя точками 17
- — утолщенные 17

Литера 147

Лента винтовая 171

Лучи проецирующие 52

Лыска 194

M

Манжеты 272, 273

Масленка колпачковая 274

Масштаб 25

Материалы 283

- неметаллические 167, 217

Машинка 238

Метод

- прямоугольных координат 32
- триангуляции 31, 103

Метчик 180

Механизм 238

Механизм храповой 240, 266

Микрометр 212

Многогранник 94

Модуль

- зубчатого колеса 241
- — цилиндрического 241
- — конического 249
- — червячного колеса 257

N

Набор стеклянных трубочек 11

Надпись

- на чертеже 209
- основная 15

Наименование изделия 147

Нанесение размеров 25, 195, 278

- комбинированное 196
- координатное 196
- цепное 196
- фасок 197
- отверстий 197

Натяг 201

Недовод 180

Недорез (резьбы) 180

Ножка зуба 241

Номера позиций 289

Нутромер 210

O

Обод 194

Обозначение

- баз 203

- конструкторских документов 284
- крепежных деталей 184—188
- материалов 167, 215
- — алюминия 217
- — бронзы 217
- — латуни 217
- — меди 217
- — стали 215, 216
- — чугуна 216, 217
- покрытий 207
- разрезов 155
- резьб 177
- сварных швов 294—296
- обработки термической 207
- чертежей 15, 270
- шероховатости 205—207
- шлицевых соединений 234

Обозначения

- в схемах 305
- гидравлических 311
- — кинематических 306
- — пневматических 311
- — электрических 313
- материалов в сечениях 167, 217
- отклонений
- — расположения поверхностей 203
- — форм поверхностей 203
- — резьб 177
- — сварных соединений 292
- — способов сварки 292—296
- — стандартных изделий 283
- химических элементов 215

Образование винтовой линии 168, 169

Образующая 95

Овал 42

Оввойд 42

Окружность

Оригинал 146

Оси

Основная надпись 15, 147

Ось (деталь) 238

Отверстия 194

Отклонения

Отношение передаточное 238

Отрезки 28

П

Паз 194

Парабола 47

Параллельность (обозначение отклонений) 203

Параметры

— зацеплений 248

— зубчатых колес 241

— — цилиндрических 242

— конических 250

— червячной передачи 257

Передача

— зубчатая 238, 263

— — коническая 254

— — цилиндрическая 246

— — червячная 263

— реечная 239

— ременная 238

— фрикционная 238

— цепная 238, 265

— — червячная 239, 256

Перпендикулярность (обозначение

отклонений) 203

Пирамида 96

План 4

Пластмассы 217

Плашка 180

Плоскость (обозначение отклонений) 203

Плоскость 52, 61

— вращения 73

— вспомогательная 70, 114

— горизонтальная 55, 62

— горизонтально-проецирующая 62, 103

— общего положения 62, 103

— профильная 55, 62

— профильно-проецирующая 62

— секущая 102, 114

— среза 128

— уровня 54

— фронтальная 62

— фронтально-просцирующая 62, 103

Поверхности

— параллельные 69

— пересекающиеся 69

— сопрягаемые 201

Поверхность

— боковая 97

— винтовая 52, 168, 171

— коническая 52

— охватываемая 200

— охватывающая 200

— сферическая 52

— топографическая 54

— цилиндрическая 52

Подлинник 146

Подшипники качения 271

Позиции 289

Покрытия защитные 207

Поле допуска 199

Поле чертежа 14

Посадки 199

Построение

— многоугольника 31

— угла 30

Предельные отклонения размеров 199

Преобразование проекций 72

— вращением 73

— переменной плоскостей 77

— совмещением 75

Пресс-масленка 274

Прибор штриховальный 9

Призма 94

— наклонная 95

— прямая 90

— усеченная 103

Прилив 194

Принадлежности чертежные 6

Проект 146

— технический 146, 267

— эскизный 146, 267

Проекции 52

— аксонометрические 53, 80

— — косоугольные 83

— — прямоугольные 83

— горизонтальные 55

— диметрические 87

— изометрические 83

— ортогональные 54

— отрезка 57

— профильные 55

— — прямоугольные 54

— тел

— — кольца 99

— — конуса 98

— — пирамиды 96

— — призмы 94

— — тора 99

— — цилиндра 97

— — шара 99

— точки 54, 63

— фронтальные 55

— центральные 52

Проекционное черчение 52

Проектирование 52

— отрезка 56

— плоских фигур 61

— точки 54, 55

— центральное 80

Проточки 180, 194

Профиль резьбы 172—174

Пружины 227
— растяжения 228
— сжатия 228
Прямоугольники 102
Прямые
— вспомогательные 99
— общего положения 59
— проецирующие 58
— скрещивающиеся 61

P

Развертка 103
— конуса 108
— пирамиды 106
— призмы 103
— сферической поверхности 109
— цилиндра 104
Радиусомер 214
Размеры 25
— диаметров 27
— действительные 199
— квадрата 28
— линейные 25, 195
— номинальные 199
— предельные 199
— радиусов 27
— спарочные 196
— угловые 25, 195
— фасок 197
— шрифта 18
Рамка допуска 203
Разрез 130, 153
— вертикальный 132, 154
— горизонтальный 132, 154
— ломаный 158, 159
— местный 157
— наклонный 154, 156
— поперечный 154
— продольный 154
— простой 154
— профильный 132, 154
— сложный 154, 158
— ступенчатый 158
— фронтальный 132, 155
Ребро 95, 194
Резинка 6
Резьба 168
— квадратная 171
— коническая 175
— крепежная 175
— круглая 175
— левая 171, 176
— метрическая 175
— многозаходная 173
— правая 171, 176
— прямоугольная 179

— трапецидальная 178, 171
— треугольная 171
— трубная 177
— — цилиндрическая 176
— — коническая 177
— упорная 179
— ходовая 179
— цилиндрическая 175
Резьбомер 214
Рейсфедер 11
Рейсмас 213
Рейсшина 6
Рисунок 52, 81
— технический 134
Рифление 194

C

САПР 320
Сбег резьбы 180
Сборочная единица 267, 283
Сектор зубчатый 243
Сетка шрифтовая 19
Сечения 161
— вынесенные 162
— наложенные 162
— тел 102
— — конуса 107
— — пирамиды 105
— — призмы 103
— — цилиндра 104
Синусоида 48
Симметричность (обозначение отклонений) 203
Система Автокад 320
Система автоматизированного проектирования (САПР) 320
След
— плоскости 61
— прямой линии 60
— секущий плоскости 115
Соединение деталей
— заклепками 235
— запрессовкой 238
— заформовкой 238
— клином 230
— пайкой 237
— склесвиением 237
Соединения
— деталей
— — неразъемные 230
— — разъемные 230
— резьбовые 188, 230
— сварные 235, 291
— шлицевые 233
— шпоночные 231
— штифтовые 231

Соосность (обозначение отклонений) 203
Сопряжение 37
— внешнее 40
— внутреннее 39
— смешанное 41
Сортамент 218
Спецификация 146, 279, 281
Спираль Архимеда 49
Стандарт 11
Стандартизация 11, 183
Стол чертежный 6
Стрелки
— видов 151
— размерных линий 26
— разрезов 155
— сечений 162
Ступица 194, 234
Сфера 28
Схемы 146, 304
— гидравлические 309
— кинематические 307
— монтажные 304
— пневматические 309
— подключения 304
— принципиальные 304, 307, 309
— структурные 304
— функциональные 304
— электрические 313

Т

Техническое задание 267
Техническое предложение 267
Технический проект 267
Тор 99
Торец 194
Точки
— очевидные 117, 119, 126
— пересечения 33
— промежуточные 118
— размерных линий 26
— схода
— — лучей 52
— — следов 62
— — характерные 126
Транспортир 9, 28
Трафарет 11
Триангуляция 31
Тушь 11

У

Угломер 214
Угол многогранный 94
Угольник 6
Уклон 43

Упрощения 164, 191, 277
Условности 164, 277
Устройства
— смазочные 274
— стопорные 274
— уплотнительные 272
— установочные 274

Ф

Фаска 180, 194
Фитинги 192
Форматы чертежей 12
— дополнительные 14
— основные 13
— производные 14
Формы геометрических тел 94
Фронталь 59

Х

Ход винта 173

И

Цапфа 238
Центр
— вращения 73
— окружности 11
— проекций 52
Циклоида 51
Цилиндричность (обозначения отклонений) 203
Циркуль 11

Ч

Червяк
— глобоидальный 256
— цилиндрический 256
Чертеж 4, 52, 80, 144
— армированного изделия 298
— габаритный 146
— групповой 225
— детали 146, 193, 209, 276
— — из пластмассы 225
— — литой 223
— — точсной 223
— комплексный 55, 100
— машиностроительный 144
— модели 110
— монтажный 146
— общего вида 146, 267
— рабочий 221
— зубчатого колеса 244, 251
— — зубчатой рейки 265
— — пружины 228

- — червяка 259
- — червячного колеса 259
- — сборочный 146, 267, 279
- — сварного соединения 297
- учебный 15

Черчение

- машиностроительное 144
- проекционное 52

Числа размерные 25—28

Число передаточное 238

Чтение чертежей 299

Ш

Шаблон 214

Шаг

— винтовой линии 169

— зацепления 240

— резьбы 170, 173

Шайба 186

— плоская 186

— пружинная 187, 275

— стопорная 275

Шероховатость поверхности 203

Шестерня 248

Шлицы 194

Шов

— неразъемного соединения 237

— сварной 292

— — двусторонний 293

— — многопроходной 292

— — однопроходной 292

— — односторонний 293

- Шпильки 186
- Шплинты 187
- Шпонки
 - клиновые 233
 - призматические 232
 - сегментные 233
- Шраффировка 138
- Шрифт чертежный 18
- Штангенрейсмас 213
- Штангенциркуль 211
- Штифты 188
 - конические 188, 231
 - предохранительные 231
 - соединительные 231
 - установочные 231
 - цилиндрические 188, 231
- Штриховка 167
- сварных деталей 293
- Шурупы 185

Э

Эвольвента 49

Элементы

— выносные 163

— деталей 163

— схем 304

Эллипс 47

Эпиклоида 51

Эскиз 219

Эскизирование деталей 286

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение	4
Раздел I	
ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	
ЧЕРТЕЖЕЙ	6
Глава 1. ЧЕРТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	6
Глава 2. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ	11
§ 1. Стандарты	11
§ 2. Форматы	12
§ 3. Основная надпись чертежа	15
§ 4. Линии	16
Глава 3. ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ	18
Глава 4. МАСШТАБЫ. НАНЕСЕНИЕ	
РАЗМЕРОВ	25
§ 1. Масштабы	25
§ 2. Нанесение размеров на чертежах . . .	25
Глава 5. НЕКОТОРЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ	
ПОСТРОЕНИЯ	28
§ 1. Деление отрезков прямых на равные	
части	28
§ 2. Построение и измерение углов	
транспортиром	28
§ 3. Построение и деление углов	30
§ 4. Способы построения многоуголь-	
ников	31
§ 5. Определение центра дуги окруж-	
ности	33
Вопросы для самопроверки	33
Глава 6. ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ	
НА РАВНЫЕ ЧАСТИ	33
Глава 7. СОПРЯЖЕНИЕ ЛИНИЙ	37
§ 1. Сопряжение двух сторон угла	
дугой окружности заданного	
радиуса	38
§ 2. Сопряжение прямой с дугой окруж-	
ности	38
§ 3. Сопряжение дуги с дугой	39
Глава 8. КОРОБОВЫЕ КРИВЫЕ	
ЛИНИЙ	42
§ 1. Построение овала и овоида	42
§ 2. Построение завитков	43
Глава 9. ПОСТРОЕНИЕ УКЛОНА	
И КОНУСНОСТИ	43
§ 1. Построение и обозначение	
уклона	43
§ 2. Построение и обозначение конус-	
ности	44
Глава 10. ЛЕКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ	45
§ 1. Вычерчивание кривых по ле-	
калу	45
§ 2. Кривые конических сечений	46
§ 3. Синусоида	48
§ 4. Спираль Архимеда	49
§ 5. Эвольвента	49
§ 6. Циклоидальные кривые	51
Вопросы для самопроверки	51
Раздел II	
ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ	
ГЕОМЕТРИИ	52
Глава 11. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ	
ПРОЕЦИРОВАНИЯ	52
Глава 12. ПРОЕЦИРОВАНИЕ ТОЧКИ	54
§ 1. Проектирование точки на две плос-	
кости проекций	54
§ 2. Просецирование точки на три плос-	
кости проекций	55
Глава 13. ПРОЕЦИРОВАНИЕ ОТРЕЗКА	
ПРЯМОЙ ЛИНИИ	56
§ 1. Проектирование отрезка прямой	
линии на плоскости проекций	56
§ 2. Угол между прямой и плоскостью	
проекций	59
§ 3. Следы прямой линии	60
§ 4. Изображение взаимного положения	
двух прямых на комплексном	
чертеже	60
Вопросы для самопроверки	61

Глава 14. ПРОЕЦИРОВАНИЕ ПЛОСКИХ ФИГУР	61		
§ 1. Изображение плоскости на комплексном чертеже	61	§ 3. Проекции пирамид	96
§ 2. Проецирующие плоскости и плоскость общего положения	62	§ 4. Проекции цилиндров	97
§ 3. Проекции точки и прямой, расположенных на плоскости	63	§ 5. Проекции конусов	98
§ 4. Проекции плоских фигур	67	§ 6. Проекции шара	99
§ 5. Взаимное расположение плоскостей	69	§ 7. Проекции кольца и тора	99
§ 6. Прямая, принадлежащая плоскости	70	§ 8. Комплексные чертежи группы геометрических тел и моделей	100
§ 7. Пересечение прямой с плоскостью	70	Вопросы для самопроверки	101
§ 8. Пересечение плоскостей	72		
Вопросы для самопроверки	72		
Глава 15. СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКЦИЙ	72		
§ 1. Способы преобразования проекций	72	§ 1. Понятие о сечениях геометрических тел	102
§ 2. Способ вращения	73	§ 2. Сечения призмы плоскостью	103
§ 3. Способ совмещения	75	§ 3. Сечение цилиндра плоскостью	104
§ 4. Способ перемены плоскостей проекций	77	§ 4. Сечение пирамиды плоскостью	105
Вопросы для самопроверки	80	§ 5. Сечения прямого кругового конуса плоскостью	107
Глава 16. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ	80	§ 6. Развертка сферической поверхности	109
§ 1. Общие сведения	80		
§ 2. Изометрическая проекция отрезков и плоских фигур	83		
§ 3. Изометрическая проекция окружности	84		
§ 4. Изометрические проекции геометрических тел	85		
§ 5. Диметрическая проекция	87		
§ 6. Диметрическая проекция окружности	89		
§ 7. Выполнение диметрических проекций деталей	91		
§ 8. Фронтальная изометрическая проекция	91		
§ 9. Горизонтальная изометрическая проекция	91		
§ 10. Косоугольная фронтальная диметрическая проекция	92		
Вопросы для самопроверки	93		
Глава 17. ПРОЕКЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ	94		
§ 1. Формы геометрических тел	94		
§ 2. Проекции призм	94		

§ 10. Построение линий пересечения поверхностей способом вспомогательных сфер	126	Глава 27. УСЛОВНОСТИ И УПРОЩЕНИЯ	164
Вопросы для самопроверки	127		
Глава 22. СЕЧЕНИЕ ПОЛЫХ МОДЕЛЕЙ И ЛИНИИ СРЕЗА ДЕТАЛЕЙ	128	Глава 28. ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В СЕЧЕНИЯХ	166
§ 1. Сечение полых моделей	128		
§ 2. Линии среза детали	128		
Глава 23. ПОНЯТИЯ О РАЗРЕЗАХ	130	Глава 29. ВИНТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ИЗДЕЛИЯ С РЕЗЬБОЙ	168
Вопросы для самопроверки	133		
Раздел III			
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ	134		
Вопросы для самопроверки	138		
Глава 24. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ КУРСА	139		
Раздел IV			
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ	144		
Глава 25. ЧЕРТЕЖ КАК ДОКУМЕНТ ЕСКД	144		
§ 1. Особенности машиностроительного чертежа	144	§ 1. Основные сведения о резьбах	175
§ 2. Виды изделий	145	§ 2. Метрическая резьба	175
§ 3. Виды конструкторских документов	146	§ 3. Трубная цилиндрическая резьба	176
§ 4. Основные надписи на машиностроительных чертежах	147	§ 4. Трубная коническая резьба	177
Глава 26. ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ	148	§ 5. Трапецидальная резьба	178
§ 1. Системы расположения изображений	148	§ 6. Упорная резьба	179
§ 2. Основные виды	150	§ 7. Прямоугольная резьба	179
§ 3. Местные виды	151		
§ 4. Дополнительные виды	152		
§ 5. Разрезы	153		
§ 6. Простые разрезы — вертикальные и горизонтальные	154		
§ 7. Обозначение разрезов	155		
§ 8. Наклонный разрез	156		
§ 9. Местные разрезы	157		
§ 10. Сложные разрезы — ступенчатые и ломаные	158		
§ 11. Сечения	161		
§ 12. Выносные элементы	163		
Глава 30. ВИДЫ РЕЗЬБ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ			
		§ 1. Основные сведения о резьбах	175
		§ 2. Метрическая резьба	175
		§ 3. Трубная цилиндрическая резьба	176
		§ 4. Трубная коническая резьба	177
		§ 5. Трапецидальная резьба	178
		§ 6. Упорная резьба	179
		§ 7. Прямоугольная резьба	179
Глава 31. СБЕР РЕЗЬБЫ, ФАСКИ, ПРОТОЧКИ			
			180
Глава 32. СТАНДАРТНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ И ИХ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ			
			183
		§ 1. Болты	183
		§ 2. Гайки	184
		§ 3. Винты	185
		§ 4. Шурупы	185
		§ 5. Шпильки	186
		§ 6. Шайбы	186
		§ 7. Шплинты	187
		§ 8. Штифты	188
Глава 33. РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ			
			188
		§ 1. Соединение деталей болтом	190
		§ 2. Соединение деталей шпилькой	190
		§ 3. Соединение деталей винтами	191
		§ 4. Упрощенные и условные изображения резьбовых соединений болтом, шпилькой и винтом	191

§ 5. Резьбовые соединения труб	192	§ 2. Чертеж детали, изготовленной литьем	223
Вопросы для самопроверки	193	§ 3. Чертеж детали, изготовленной на металлорежущих станках	223
Глава 34. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ ДЕТАЛЕЙ	193	§ 4. Чертеж детали, изготовленной гибкой	223
§ 1. Общие сведения	193	§ 5. Чертеж детали, изготовленной из пластмассы	225
§ 2. Форма детали и ее элементы	193	§ 6. Групповой чертеж	225
§ 3. Графическая часть чертежа	194	§ 7. Чертежи пружин	228
		Вопросы для самопроверки	230
Глава 35. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ ДЕТАЛЕЙ	195	Глава 43. РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ	230
Глава 36. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАХ И ПОСАДКАХ	199	§ 1. Резьбовые соединения	230
§ 1. Предельные отклонения размеров	199	§ 2. Соединение клином	230
§ 2. Допуски формы и расположения поверхностей	202	§ 3. Соединение с применением штифтов	231
Глава 37. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	203	§ 4. Шпоночное соединение	231
§ 1. Нанесение на чертежах деталей обозначений шероховатости поверхности	203	§ 5. Зубчатое (шилицевое) соединение	233
§ 2. Нанесение на чертежах деталей обозначений покрытий и термической обработки	207	§ 6. Сварные соединения	235
Глава 38. ТЕКСТОВЫЕ НАДПИСИ НА ЧЕРТЕЖАХ	209	§ 7. Соединения клепанные	235
Глава 39. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН	210	§ 8. Соединения пайкой и склеиванием	237
Глава 40. ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ЧЕРТЕЖАХ ДЕТАЛЕЙ	215	§ 9. Соединение заформовкой и опрессовкой	238
§ 1. Общие сведения	215	Глава 44. ПЕРЕДАЧИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ	238
§ 2. Сталь	215	§ 1. Основные определения	238
§ 3. Чугун	216	§ 2. Передачи	238
§ 4. Медь и медные сплавы	217	Глава 45. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС	240
§ 5. Алюминиевые сплавы	217	Глава 46. РАЗНОВИДНОСТИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ИХ ПАРАМЕТРЫ	241
§ 6. Неметаллические материалы	217	§ 1. Основные параметры зубчатых колес	241
§ 7. Сортамент материала	218	§ 2. Конструктивные разновидности зубчатых колес	243
Глава 41. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗОВ ДЕТАЛЕЙ	219	Глава 47. ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЯМОЗУБЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ	243
Глава 42. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ	221		
§ 1. Общие требования к чертежу детали	221		

§ 1. Построение изображений прямозубых цилиндрических зубчатых колес	243
§ 2. Рабочий чертеж прямозубого цилиндрического зубчатого колеса	244
§ 3. Выполнение чертежа прямозубого цилиндрического зубчатого колеса с натуры	245
§ 4. Изображение цилиндрической зубчатой передачи	246
Глава 48. ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЯМОЗУБЫХ КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И КОНИЧЕСКОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ . . .	249
§ 1. Построение изображений прямозубых конических зубчатых колес	249
§ 2. Рабочий чертеж прямозубого конического зубчатого колеса	251
§ 3. Выполнение чертежа прямозубого конического зубчатого колеса с натуры	254
§ 4. Изображение ортогональной прямозубой конической зубчатой передачи	254
Глава 49. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕРВЯКА И ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА, ОБРАЗУЮЩИХ ЧЕРВЯЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ	256
§ 1. Основные параметры червяка и червячного колеса	257
§ 2. Построение изображений червяка и червячного колеса, образующих червячную передачу	258
§ 3. Рабочий чертеж червяка	259
§ 4. Рабочий чертеж червячного колеса	259
§ 5. Выполнение чертежей червяка и червячного колеса с натуры	262
§ 6. Изображение червячной передачи	263
Глава 50. РАЗНОВИДНОСТИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ	263
§ 1. Цепная передача	265
§ 2. Храповой механизм	266
Вопросы для самопроверки	266

Глава 51. ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА И СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	267
§ 1. Конструкторская документация	267
§ 2. Чертеж общего вида	267
§ 3. Сборочный чертеж	267
§ 4. Система обозначения чертежей	270
Глава 52. ИЗОБРАЖЕНИЕ ТИПОВЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ	271
§ 1. Изображение подшипников качения	271
§ 2. Изображение уплотнительных устройств	272
§ 3. Изображение смазочных устройств	274
§ 4. Изображение стопорных и установочных устройств	274
§ 5. Технологические особенности сборочных процессов и их отражение на чертеже	275
§ 6. Особенности оформления чертежей деталей, входящих в сборочную единицу	276
§ 7. Изображение пружин на сборочных чертежах	276
§ 8. Условности и упрощения на сборочных чертежах	277
§ 9. Особенности нанесения размеров	278
Глава 53. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА. СПЕЦИФИКАЦИЯ	279
§ 1. Сборочные чертежи	279
§ 2. Спецификация	281
§ 3. Последовательность выполнения сборочного чертежа готового изделия	284
Глава 54. СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	291
§ 1. Виды соединений	291
§ 2. Соединения сваркой	291
§ 3. Основные способы сварки	291
§ 4. Условные изображения сварных швов	292
§ 5. Стандартные сварные швы	292
§ 6. Обозначение на чертежах стандартных сварных швов	294

Раздел V

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

§ 7. Упрощения обозначений сварных швов	296	
§ 8. Изображение и обозначение нестандартных сварных швов	297	
§ 9. Сборочный чертеж сварного соединения	297	
§ 10. Сборочный чертеж армированного изделия	298	
Глава 55. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ	299	
§ 1. Общие сведения	299	
§ 2. Чтение и деталирование чертежей общих видов и сборочных чертежей	300	
Вопросы для самопроверки	303	
Глава 56. СХЕМЫ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ	304	
§ 1. Общие сведения о схемах	304	
§ 2. Разновидности схем	304	
§ 3. Кинематическая принципиальная схема	307	
§ 4. Гидравлическая и пневматическая принципиальные схемы	309	
§ 5. Электрическая принципиальная схема	313	
Глава 57. САМОПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ	316	
		Раздел V
		КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Глава 58. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР)		
§ 1. Общие сведения	320	
§ 2. Преимущества САПР	320	
Глава 59. ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АВТОКАД		320
§ 1. Основные сведения об Автокаде	320	
§ 2. Аппаратное и программное обеспечение	321	
§ 3. Примитивы Автокада	321	
§ 4. Запуск Автокада	322	
§ 5. Интерфейс Автокада	322	
§ 6. Порядок и последовательность работы с системой Автокад	323	
§ 7. Построение простых объектов	326	
§ 8. Нанесение штриховки	328	
§ 9. Объектная привязка	328	
§ 10. Управление изображением	329	
§ 11. Редактирование объектов	330	
§ 12. Назначение типа линии и цвета	335	
§ 13. Слои Автокада	335	
§ 14. Работа с текстом	335	
§ 15. Простановка размеров	336	
§ 16. Рамка и основная надпись	337	
§ 17. Вывод чертежа-файла на печать	337	
Список литературы	338	
Предметный указатель	339	

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

БОГОЛЮБОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Редактор *Н.В. Скугаревская*
Переплет *Т.Н. Галицыной*

Технические редакторы *Т. И. Андреева, С.А. Жиркина*
Корректоры *Л.И. Сажина, Л.Е. Сонюшкина*

Лицензия ЛР № 080003 от 12.09.96 г.

Подписано в печать 08.10.99.

Формат 84×108 1/16.

Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 36,96.

Уч.-изд. л. 40,31.

Тираж 5000 экз.

Заказ 3829

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Машиностроение",
107076, Москва, Стромынский пер., 4.

Отпечатано в ОАО "Типография "Новости"
107005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46